

User Instructions

MSA Tripod

**Model Number / Numero de modelo /
Numero de modele**



Doc./Mat.: 10103973/08
Print Spec.: 10000005389 (F)
CR 800000059060



WARNING!

National standards and state, provincial and federal laws require the user to be trained before using this product. Use this manual as part of a user safety training program that is appropriate for the user's occupation. These instructions must be provided to users before use of the product and retained for ready reference by the user. The user must read, and understand (or have explained), and heed all instructions, labels, markings and warnings supplied with this product and with those products intended for use in association with it.
FAILURE TO DO SO MAY RESULT IN SERIOUS INJURY OR DEATH.

The warranties made by MSA with respect to the product are voided if the product is not installed and used in accordance with the instructions in this manual. Please protect yourself and your employees by following the instructions.

Please read and observe the WARNINGS and CAUTIONS inside. For additional information relative to use or repair, call 1-800-MSA-2222 during regular working hours.

MSA, MSA The Safety Company, and the MSA The Safety Company Logo are Registered Trademarks of MSA Technology, LLC in the U.S. and/or other countries. For all other trademarks see <https://us.msasafety.com/Trademarks>



The Safety Company

1000 Cranberry Woods Drive
Cranberry Township, PA 16066
USA
Phone 1-800-MSA-2222
Fax 1-800-967-0398

For your local MSA contacts please go to our website www.MSAafety.com

Contents

1	Safety Regulations	4
1.1	Correct Use	4
1.2	Compliance	4
1.3	Training	4
1.4	Safety and Precautionary Measures to be Adopted	5
1.5	Usage Limitations	6
1.6	Liability Information	8
1.7	Warranty	8
2	Description	9
2.1	System Requirements	9
2.2	Dimensions	10
2.3	Typical Applications	11
2.4	Heads	13
2.5	Extension Legs	13
2.6	MSA Tripod Optional Accessories	14
2.7	Markings and Labels	15
3	Use	16
3.1	Planning the Use of Systems	16
3.2	Inspection Before Each Use	18
3.3	Erecting and Compacting MSA Tripod	18
3.4	Installation Sequence	21
3.5	Making Proper Connections	24
4	Care, Maintenance and Storage	24
4.1	Cleaning Instructions	24
4.2	Maintenance and Service	24
4.3	Storage	24
5	Inspection	25
5.1	Inspection Frequency	25
5.2	Formal Inspection	25
5.3	Inspection Steps	25
5.4	Corrective Action	26
5.5	Inspection Log	27

US

1 Safety Regulations

1.1 Correct Use

The MSA Tripod is primarily an anchorage connector component of a personal fall arrest system. It may also be used for work positioning, ladder climbing, rescue, retrieval, evacuation, confined space entry/exit operations and material lifting and lowering, depending on which attachment elements are included.

Use of the MSA Tripod must comply with these User Instructions and, further, is subject to approval under the user's safety rules and regulations, safety director, supervisor, or a qualified person. Be certain the selection of the MSA Tripod is suited for the intended use and work environment. If there is any conflict between these User Instructions and other directives or procedures of the user's organization, do not use the MSA Tripod until such conflicts are resolved. Consult all local, state, and federal Occupational Health and Safety Administration (OSHA) requirements for personal safety equipment. In Canada, refer to provincial and federal regulations and to CSA Z259.10, Z259.11 and Z259.18.

1.2 Compliance

The product may comply with:

- EN795 and / or;
- OSHA requirements

See product label for specific compliance notifications.

1.3 Training

Users of MSA Products must be familiar with the User Instructions and be trained by a competent person in:

- workplace hazard identification, evaluation and control
- selection, inspection, use, storage and maintenance
- usage planning including calculation of free and total fall distance; maximum arresting force
- compatibility and selection of anchorage/anchorage connectors including connection to help prevent accidental disengagement (rollout)
- proper lanyard/harness connection locations
- evacuation and rescue planning and implementation
- consequences of improper use

For Confined Space applications:

- See OSHA 29 CFR 1910.146 and ANSI Z117.1.

Periodically (at least annually) assess effectiveness of training and determine the need for retraining or additional training. Contact MSA for training information.

1.4 Safety and Precautionary Measures to be Adopted



WARNING!

- ▶ DO NOT exceed the allowable free fall distance or exceed the maximum fall arrest forces as specified by governing standards or subsystem components.
- ▶ The anchorage to which the MSA Tripod is attached must be rated in the direction of intended use. See sections 2.1.4 "Anchorages and Anchorage Connectors" and 3 "Use" for details on anchorage strength and loading details.
- ▶ When installing or removing the MSA Tripod limit exposure to fall hazards. A separate independent fall arrest system may be required.
- ▶ Ensure that fall clearance is sufficient to meet governing standards or subsystem component requirements.
- ▶ Prevent swing falls and impact with objects in or adjacent to the fall path. Always remove obstructions below the work area to ensure a clear fall path. Keep work area free from debris, obstructions, trip hazards, spills or other hazard which could impair the safe operation of the fall protection system. DO NOT use the MSA Tripod unless a qualified person has inspected the workplace and determined that identified hazards can neither be eliminated nor exposures to them prevented.
- ▶ Work directly under the anchorage connector at all times. A full body harness is the only acceptable body holding device that can be used in a fall arrest system.
- ▶ DO NOT rely on feel or sound to verify proper snaphook or carabiner engagement. Ensure that gate and keeper are closed before use.
- ▶ If the MSA Tripod is damaged or is subjected to fall arrest forces or impact forces, it must be immediately removed from service and marked as "UNUSABLE" until it has been destroyed.
- ▶ DO NOT leave the MSA Tripod installed in environments which could cause damage or deterioration to the product. Refer to sections 4 "Care, Maintenance and Storage" and 5 "Inspection" for care and inspection details. Do not leave unattended loads on the MSA Tripod.
- ▶ DO NOT use where lanyard or shock absorber may be exposed to sharp or abrasive edges or sheared, expanded metal, or frame cut steel. Sharp edges may cut a lanyard or shock absorber during a fall. Cover all sharp or abrasive edges with padding or sheathing before working above edge.
- ▶ Chemical hazards, heat and corrosion may damage the MSA Tripod. More frequent inspections are required in these environments.
- ▶ DO NOT use the MSA Tripod adjacent to moving machinery, electrical hazards, or in the presence of excessive heat, open flame or molten metal.
- ▶ DO NOT use fall arrest or rescue equipment in environments with temperatures greater than 130°F (34°C) or temperatures lower than -30°F (-34°C).
- ▶ DO NOT use the MSA Tripod near energized equipment or where contact with high voltage power lines may occur. The metal components may provide a path for electrical current to flow, resulting in an electrical shock or electrocution.
- ▶ Remove any surface contamination such as, but not limited to, concrete, stucco, roofing material, etc that could accelerate cutting or abrading of attached components.
- ▶ MSA Tripods are to be designated and used solely for approved applications.
- ▶ Unauthorized alterations, relocations, or additions to the anchorage connector extension are not permitted.
- ▶ DO NOT alter this equipment or intentionally misuse it. DO NOT use fall protection equipment for purposes other than those for which it was designed.

- ▶ Only one fall protection system is to be attached to the MSA Tripod. Do not attach more than one user or system to the anchorage.
- ▶ If PPE is resold, it is essential that instructions for use, maintenance, and periodic examination are provided in the language of destination.
- ▶ DO NOT use MSA Fall Protection products if under the influence of drugs or alcohol.
- ▶ MSA or persons or entities authorized in writing by the manufacturer, shall make all repairs to the equipment. No unauthorized repairs and/or modifications are permitted.
- ▶ RESCUE AND EVACUATION: The user must have a rescue plan and the means at hand to implement it. The plan must take into account the equipment and special training necessary to effect prompt rescue under all foreseeable conditions. If the rescue be from a confined space, the provisions of OSHA regulation 1910.146 and ANSI Z 117.1 must be taken into account. Although a rescue plan and the means to implement it must always be in place, it is a good idea to provide means for user evacuation without assistance of others. This will usually reduce the time to get to a safe place and reduce or prevent the risk to rescuers.

Failure to follow these warnings can result in serious personal injury or death.

1.5 Usage Limitations

The following applications limitations must be considered and planned for before using the MSA Tripod.

1.5.1 Physical Limitations

The MSA Tripod is designed for use by one person with a combined total weight no greater than 400 lbs (182 kg), including clothing, tools, and other user-borne objects; or in lifting or lowering materials with a combined total weight of no greater than 620 lbs (280 kg). Persons with muscular, skeletal, or other physical disorders should consult a physician before using a personal fall arrest system that includes a MSA Tripod. Pregnant women and minors must never use these systems. Increasing age and lowered physical fitness may reduce a person's ability to withstand shock loads during fall arrest or prolonged suspension. Consult a physician if there is any question about physical ability to safely use this product to arrest a fall or suspend.

1.5.2 Hazards

MSA Tripod must be installed on a clean and dry surface.

Acidic, alkaline, or other environments with harsh substances may damage the hardware elements of this MSA Tripod. If working in a chemically aggressive environment, consult MSA to determine acceptable system components for your specific conditions.

Chemical hazards, heat and corrosion may damage the MSA Tripod. More frequent formal inspections are required in environments with chemical hazards, heat and corrosion. Do not use in environments with temperatures greater than 134°F (34°C). Do not expose to corrosive environments for prolonged periods. Use extreme caution when working near energized electrical sources. Maintain a safe working distance {preferably at least 10 feet (3 m)} from electrical hazards. When working near moving machinery parts (e.g. conveyors, rotating shafts, presses, etc.), make sure that there are no loose elements in any part of the system.

Chemical	RESISTANCE			
	Nylon	Polyester	Stainless Steel (304)	Galvanized Steel
Strong acid (dilute)	Poor	Good	Fair	Poor
Strong acid (conc.)	Poor	Fair*	Poor	Poor
Weak acid (dilute)	Poor	Good	Good	Poor
Weak acid (conc.)	Poor	Good	Good	Poor
Strong alkali (dilute)	Good	Poor	Good	Poor
Strong alkali (conc.)	Fair	Poor	Fair	Poor
Weak alkali (dilute)	Good	Fair	Good	Fair
Weak alkali (conc.)	Good	Poor	Fair	Poor
Alcohol	Good	Fair	Good	Good
Aldehyde	Good	Poor	Good	Good
Ether	Good	Poor	Good	Good
Halogenated Hydrocarbons	Good	Good	Good	Good
Phenols	Poor	Poor	Good	Good
Bleaching agents	Poor	Good	Fair	Poor
Ketones	Good	Poor	Good	Fair
Lubricating Oils & Greases	Good	Good	Good	Good
Soaps & Detergents	Good	Good	Good	Good
Seawater	Good	Good	Fair	Poor
Aromatic Solvents	Good	Poor	Good	Good

* Concentrated sulfuric acid attacks polyester

1.5.3 Maximum Anchorage Slope



WARNING!

Install on a level surface.

Failure to follow this warning can result in serious injury or death.

The surface (anchorage) where a MSA Tripod is installed should be inclined by no more than 6 in (152 mm) over a distance of 10 ft (3 m). Any incline greater than this amount (2.8°) could allow the MSA Tripod to slide or tip over.

1.5.4 Wear and Deterioration

Any MSA Tripod which shows signs of excessive wear, deterioration or malfunction must be removed from use and marked “UNUSABLE” until repaired.

1.5.5 Impact Forces

It is only permissible for the MSA Tripod to be loaded in the vertical direction, directly underneath the Tripod head.

Any MSA Tripod which has been subjected to the forces of arresting a fall must be immediately removed from service and marked as “UNUSABLE” until submitted to, and released from, the Formal Inspection procedures.

1.5.6 Environment

Chemical hazards, heat and corrosion may damage the Single Point D-Ring Anchorage Connector. More frequent inspections are required in these environments. Do not use in environments with temperatures greater than 134°F (34°C). Use caution when working around electrical hazards, moving machinery and abrasive surfaces.

1.6 Liability Information

MSA accepts no liability in cases where the device has been used inappropriately or not as intended. The selection and use of the device are the exclusive responsibility of the individual operator.

Product liability claims, warranties and guarantees made by MSA with respect to the device are voided, if it is not used, serviced or maintained in accordance with the instructions in this manual.

1.7 Warranty

Express Warranty – MSA warrants that the product furnished is free from mechanical defects or faulty workmanship for a period of one (1) year from first use or eighteen (18) months from date of shipment, whichever occurs first, provided it is maintained and used in accordance with MSA's instructions and/or recommendations. Replacement parts and repairs are warranted for ninety (90) days from the date of repair of the product or sale of the replacement part, whichever occurs first. MSA shall be released from all obligations under this warranty in the event repairs or modifications are made by persons other than its own authorized service personnel or if the warranty claim results from misuse of the product. No agent, employee or representative of MSA may bind MSA to any affirmation, representation or modification of the warranty concerning the goods sold under this contract. MSA makes no warranty concerning components or accessories not manufactured by MSA, but will pass on to the Purchaser all warranties of manufacturers of such components. THIS WARRANTY IS IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY, AND IS STRICTLY LIMITED TO THE TERMS HEREOF. MSA SPECIFICALLY DISCLAIMS ANY WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

Exclusive Remedy - It is expressly agreed that the Purchaser's sole and exclusive remedy for breach of the above warranty, for any tortious conduct of MSA, or for any other cause of action, shall be the repair and/or replacement, at MSA's option, of any equipment or parts thereof, that after examination by MSA are proven to be defective. Replacement equipment and/or parts will be provided at no cost to the Purchaser, F.O.B. Purchaser's named place of destination. Failure of MSA to successfully repair any nonconforming product shall not cause the remedy established hereby to fail of its essential purpose.

Exclusion of Consequential Damages Purchaser specifically understands and agrees that under no circumstances will MSA be liable to Purchaser for economic, special, incidental, or consequential damages or losses of any kind whatsoever, including but not limited to, loss of anticipated profits and any other loss caused by reason of the non-operation of the goods. This exclusion is applicable to claims for breach of warranty, tortious conduct or any other cause of action against MSA.

For additional information please contact the Customer Service Department at 1-800-MSA-2222 (1-800-672-2222).

2 Description

The MSA Tripod is an anchorage connector intended for both personnel- and material-moving applications.

The following picture shows a typical arrangement of the MSA Tripod and compatible accessories used in assembling a fall arrest system.

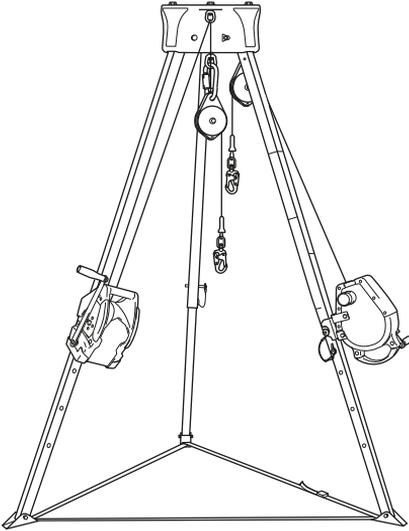


Fig. 1 Typical Arrangement of the MSA Tripod

2.1 System Requirements

2.1.1 Usage Specifications

- Working Height: 91 in (2.3 m)
- Weight: 45 lbs (20 kg)
- Skid Resistant feet
- The MSA Tripod head is aluminum alloy, the MSA Tripod legs are high-tensile, aluminum alloy.
- Capacity for personnel is 400 lbs (182 kg) including weight of the user plus clothing, tools and other user-borne objects.
- Capacity for material is 620 lbs (280 kg).
- When used as part of a personal fall arrest system, fall arresting forces must not exceed 1,800 lbf (8 kN).
- Minimum vertical static strength with legs fully extended, feet tread-down, on a hard, flat, surface is 5000 lbs (22.0 kN).

2.1.2 Compatibility of Components and Subsystems

MSA Tripods are designed to be used with MSA approved components and connecting subsystems. Use of MSA Tripods with products made by others that are not approved in writing by MSA may adversely affect the functional compatibility between system parts and the safety and reliability of the complete system. Connecting subsystems must be suitable for use in the application (e.g. fall arrest or restraint). MSA produces a complete line of connecting subsystems for each application. Contact MSA for further information. Refer to the manufacturer's instructions supplied with the component or connecting subsystem to determine suitability. For fall arrest applications using the tripod, the maximum fall arrest force must not exceed 1,800 lbf (8 kN).

Contact MSA with any questions regarding compatibility of equipment used with the tripod.

2.1.3 Compatibility of Connectors

Connectors, such as D-Rings, snaphooks, and carabiners, must be rated at 5,000 lbf (22 kN) minimum breaking strength. MSA connectors meet this requirement. Connecting hardware must be compatible in size, shape, and strength. Non-compatible connectors may accidentally disengage ("rollout"). Always verify compatibility of the connecting snap hook or carabiner with harness D-Ring or anchorage connector. Use only self-closing, self-locking snaphooks and carabiners with the harness.

Use only self-closing, self-locking snaphooks and carabiners to reduce the possibility of rollout. Do not use snaphooks or connectors that will not completely close when attached.

- Do not tie knots in a lanyard.
- Do not connect snaphooks and carabiners to each other.
- Do not connect two (2) snaphooks to one (1) D-ring.

2.1.4 Anchorages and Anchorage Connectors

Personal fall arrest system anchorages and connectors must either:

- a) have a strength capable of supporting and withstanding at least 5,000 pounds (22.2 kN) in the directions permitted by the system without failure
- b) be certified by a professional engineer as having the required strength for fall arrest or travel restraint, as applicable.

When more than one person is attached to an anchor, the minimum anchor strength must be multiplied by the number of personal fall arrest systems attached.

2.2 Dimensions

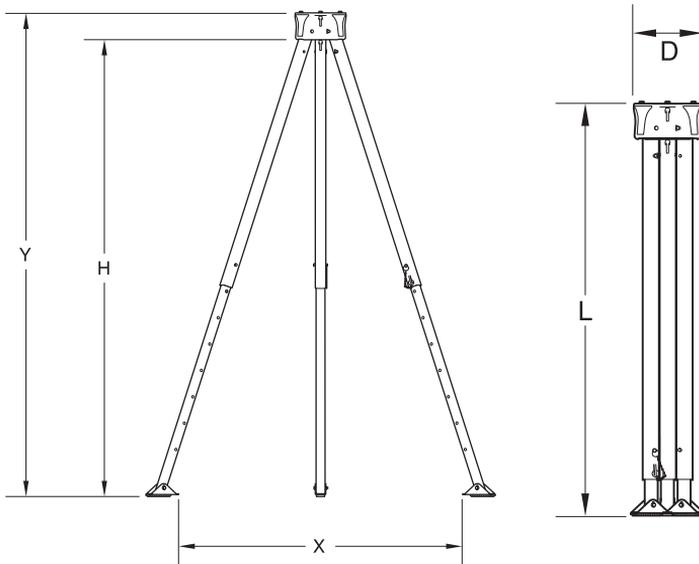


Fig. 2 Dimension references

Size when compacted for transport or storage:

Length (L):	63 in (1.6 m)
Outside Diameter (D):	10 in (0.3 m)

Interior distance (X) between feet when set up with:

Legs at maximum extension:	59 in (1.5 m)
Legs at minimum extension:	37 in (0.9 m)

Overall height (Y) to top of head when set up with:

Legs at maximum extension:	96 in (2.4 m)
Legs at minimum extension:	60 in (1.5 m)

Interior headroom height (H) when set up with:

Legs at maximum extension:	91 in (2.3 m)
Legs at minimum extension:	55 in (1.4 m)

Notes: Adding equipment at MSA Tripod head reduces headroom.

2.3 Typical Applications


**WARNING!**

Do not use the MSA Rescuer for material handling.

Do not raise or lower a user with the MSA Rescuer except for in a rescue application.


The MSA Winch can be used to raise and lower a user; however, it is not a fall arrest device. When using a MSA Winch to raise and lower a user, the user must also be connected to the MSA Rescuer or other appropriate fall arrest device.

Failure to follow these warnings can result in serious injury or death.

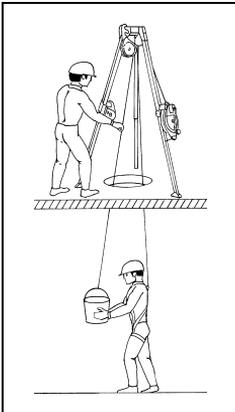


Using MSA Winch to lower material.


Worker attached to MSA Rescuer for fall arrest and emergency retrieval.

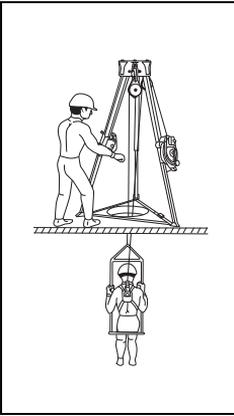

Showing MSA Winch to raise and lower worker on suspension seat. MSA Rescuer for fall arrest and emergency retrieval.

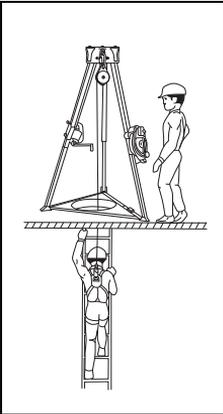


Using MSA Rescuer for fall arrest and emergency retrieval.

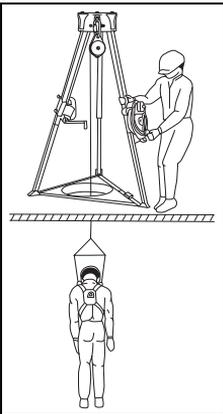

Showing MSA Rescuer and Y-retrieval Lanyard used for emergency retrieval.


US

2.4 Heads

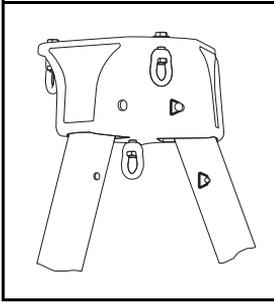

Central Swivel Eye

The central swivel eye is to be used for personal fall arrest systems, such as vertical lifelines or the MSA Self-Retracting lanyard. Refer to the separate User Instructions included with these products for installation and use of each of these optional components.

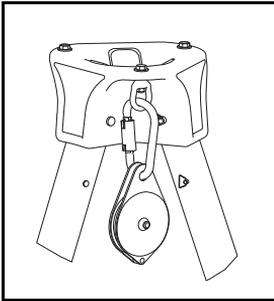


Side-Mount Swivel Eyes

The side-mount swivel eyes are used to attach accessories such as the MSA Split-Mount Pulley, P/N 506222.

2.5 Extension Legs

2.5.1 Detent Pins, Leg (3)

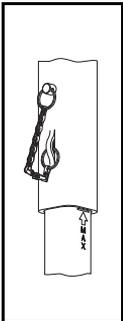



There is one Detent Pin in each extension leg. Each pin is inserted through the selected holes in the upper and lower legs when the desired leg extension is achieved.

2.5.2 Strap (1)

The leg base strap is necessary to maintain the position of the MSA Tripod legs and to distribute the applied loads during system use. MSA Tripods have attachments at the base of each lower leg, through which the leg base strap is threaded. It is fully assembled when the end is passed through all three attachments, connected through the cam buckle, and tightened.

2.5.3 Carrying Strap conversion

The leg strap may also be connected to the head of the tripod using carabiner, P/N 10089207, and used as a carrying strap.

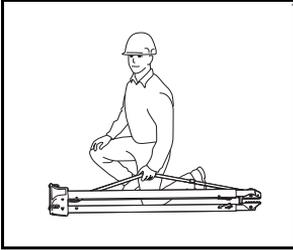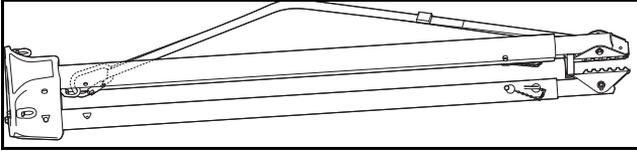


2.6 MSA Tripod Optional Accessories

Refer to the individual User Instructions for each of the optional accessories for information regarding integration with the MSA Tripod or other system components. Contact MSA for information on these optional accessories and their use in integrated systems.

2.6.1 Mounting Hardware for optional MSA Tripod Accessories

The MSA Winch and MSA Rescuer is mounted to the MSA Tripod in conjunction with the MSA Split-Mount Pulley, P/N 506222, and carabiner, P/N 10089207. Refer to Fig. 1 .

2.6.2 Nylon Tote Bag

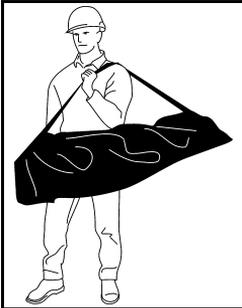

The Nylon tote bag is used to protect the MSA Tripod during transport and storage.

MSA TRIPOD

POUR DÉPOSER: Pour chaque patte, inclinez légèrement le tripod, l'air se presse vers le bas et le sac se gonfle et se pose sur la cornière sans l'écrouser.

SPECIFICATIONS: Charge de service maximum - personnel: 181 kg (400 lb) (charge totale) - hauteur: 193 cm (63 in.) - largeur: 110 cm (43 in.) - hauteur maximale: hauteur: 233 cm (91 po) - hauteur: 24 cm (95 po)

▲ AVERTISSEMENT

Lisez et suivez la lettre les instructions complémentaires, paramètres et le manuel de l'utilisateur. Utilisez le tripod conformément aux Equipements Approuvés par le fabricant. Ne l'utilisez pas avec des pièces compatibles.

Retirez le tripod de service s'il est blessé à une force ou à un choc qui provoque une déformation permanente ou qui empêche le contact avec le support.

L'utilisateur doit inspecter le produit avant chaque utilisation. Retirez du service tout produit qui présente une déformation permanente, des manœuvres ou blessures. Une inspection formelle doit être effectuée par une personne qualifiée avant l'utilisation. Les inspections formelles doivent être prises de dispositions si le produit n'est pas en sécurité. Inspectez, formez, qualifiez, approuvez et validez.

Ne glissez de sauts et évitez de marcher sur le produit pour éviter de blessures graves ou mortelles.

NE PAS ENLEVER CETTE ÉTIQUETTE

MSA - The Safety Company
1000 Cranberry Woods Dr., Cranberry Twp., PA 16668 U.S.A.
www.msa.com

100997 Rev. 4

MSA TRIPOD

TO TAKE DOWN: For each leg, sit the leg slightly up down on the leg and bring the tripod to the ground.

SPECIFICATIONS: Maximum working load: 400 lbs (181 kg) personnel (working total) - height: 193 cm (63 in.) - width: 110 cm (43 in.) - maximum height: 233 cm (91 in.) Overall: 96 in. (2.4 m)

▲ WARNING

Read and strictly follow separate detailed instructions in User Manual.

Use Tripod only for manufacturer approved equipment and as instructed in the User Manual. Do not use for other purposes.

Remove the Tripod from service if it is damaged, deformed, or if it does not fit the formal inspection. Do not use after normal use if it does not pass inspection.

User must inspect before each use. Remove from use if excessive wear, damage, or missing or altered parts are detected. A formal inspection must be performed by a qualified person before use. 12 months. Failure to follow this procedure can result in serious injury or death.

DO NOT REMOVE THIS LABEL

MSA - The Safety Company
1000 Cranberry Woods Dr., Cranberry Twp., PA 16668 U.S.A.
www.msa.com

100997 Rev. 4

	Model Modelo Modèle	MSA TRIPOD
Serial Number Número de serie No de série	101051010	Last Factory Inspection Última inspección en fábrica Dernière inspection en usine
Date Made Fecha de Fabricación Date de Fabrication	306 Rev. 5 920	Product of Producto de Produit des
Meets Standards Cumple las normas Satisfait aux normes		U.S.A. EE.UU. E-U

FORMAL INSPECTION GRID
CARTILLA DE INSPECCIÓN FORMAL
GRILLE D'INSPECTION FORMELLE

YR	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
1 st												
2 nd												
3 rd												
4 th												
5 th												

PUNCH GRID ON MONTH OF FIRST USE
PERFORAR LA CARTILLA EN EL PRIMER MES DE USO
POINÇONNER LA GRILLE LE PREMIER MOIS D'UTILISATION

907 Rev. 0 10105544

MSA TRIPOD

PROHIBER DESERVAR: Prohibido desmontar el producto, ni de su parte, hacia abajo o desfilarlo hacia adentro.

ESPECIFICACIONES: Capacidad máxima de trabajo: 400 lb (181 kg) personal (carga total) - altura: 193 cm (63 in.) - ancho: 110 cm (43 in.) - altura máxima: altura: 233 cm (91 in.) - altura: 24 cm (95 po)

▲ ADVERTENCIA

Léa y siga detenidamente las instrucciones detalladas del Manual del Usuario y el manual de mantenimiento. Use el Tripod solo para el equipo aprobado por el fabricante. No lo use para otros propósitos.

Retire el Tripod del servicio si está dañado, deformado o si no cumple con la inspección formal. No lo use después de una inspección normal si no pasa la inspección formal. El no seguir estas advertencias podría ocasionar lesiones graves o la muerte.

El usuario debe inspeccionar el producto antes de cada uso. Retire del servicio cualquier producto que presente una deformación permanente, daños o partes faltantes o alteradas. Una inspección formal debe ser realizada por una persona calificada antes de la utilización. Las inspecciones formales deben ser tomadas de disposiciones si el producto no es seguro. Inspecte, forme, califique, apruebe y valide.

Evite de saltar y evite de caminar sobre el producto para evitar de lesiones graves o mortales.

NO QUITE ESTA ETIQUETA

MSA - The Safety Company
1000 Cranberry Woods Dr., Cranberry Twp., PA 16668 U.S.A.
www.msa.com

100997 Rev. 4

3 Use

3.1 Planning the Use of Systems

3.1.1 Rescue and Evacuation

The user must have a rescue plan and the means at hand to implement it. The plan must take into account the equipment and special training necessary to effect prompt rescue under all foreseeable conditions. If the rescue is from a confined space, the provisions of OSHA regulation 1910.146 and ANSI Z117.1 must be taken into account. Although a rescue plan and the means to implement it must always be in place, it is a good idea to provide means for user evacuation without assistance of others. This will usually reduce the time to get to a safe place and reduce or prevent the risk to rescuers. If the MSA Tripod is to be included as part of rescue or evacuation systems, the optional system components required, the time required to erect the MSA Tripod and attach any optional components, and the anchorage requirements should be considered when planning these systems.

3.1.2 Free Fall Distance

Do not exceed free fall distance specified by applicable regulations and standards. When using a shock absorbing lanyard, keep the amount of slack between the anchorage/anchorage connector and the harness/waist belt at a minimum to reduce the free fall distance and the impact force to the user.

3.1.3 Leg Base Clearance (inside and outside)

Clearance between the position of the MSA Tripod feet when erected and in working position and the access through which the worker will be lowered shall be such that none of the MSA Tripod legs will be positioned above the access or be allowed to fall into the opening. Clearance between the working position of each of the MSA Tripod feet and the outside of the anchorage shall be a minimum of 3 ft (0.9 m) and shall allow unrestricted movement of support personnel above, under, and around the tripod during erection, use and compaction.

Care must be taken to avoid tripping over the tripod, or otherwise creating an event that could dislodge the tripod from its intended location.

Maintain sufficient clearance between the tripod legs and the opening to ensure any unintended shifting of the tripod does not cause the tripod leg to fall into the opening.

A minimum distance of 18 inches (0.5 m) between the legs and opening is recommended.

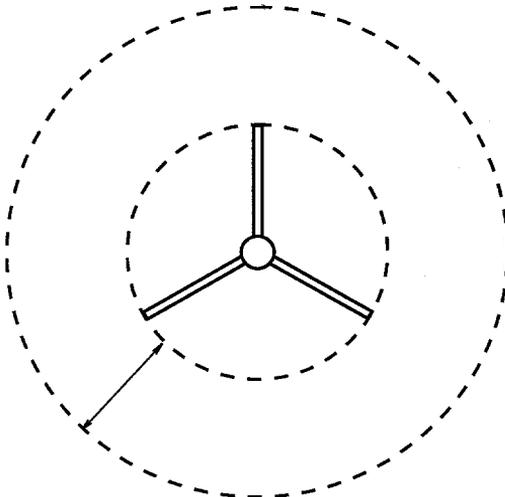


Fig. 3 Required clearance around the outside of the MSA Tripod


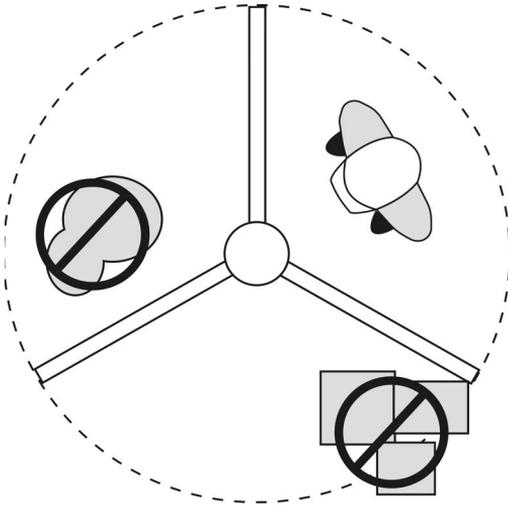


Fig. 4 Leg base clearance

3.1.4 Exterior Clearance and Interior Headroom

There must be sufficient exterior clearance above the anchorage to fully erect the MSA Tripod. This clearance is given in section 2.1.1. Interior headroom depends upon the system components (optional accessories) that may be attached to the MSA Tripod head. Refer to the User Instructions supplied with each system component to determine the effect on overhead clearance due to such installation.

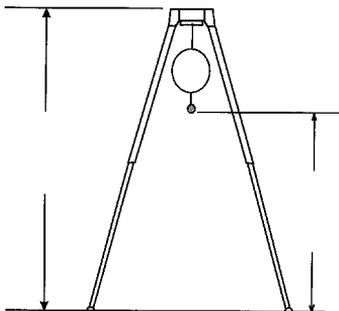


A: Exterior clearance
B: Interior headroom

3.1.5 Requirements for additional Anchorages and Anchorage Connectors

The MSA Tripod is intended for use by a single person. Other personnel working in this immediate area as part of a support team will require **separate and independent** safety systems depending on their purpose and work function. Each person working in a given area must have systems provided to suit the hazards that may be present. This determination must be made by a qualified person in accordance with sections 2 and 3.1 of these instructions, or corresponding sections of User Instructions from any optional components.

3.1.6 Clear Space in Fall Path

Make certain that enough clearance is available in all potential fall paths to prevent striking an object. The amount of clearance needed depends upon the type of connecting subsystem used, and the location of the anchorage or anchorage connector. Consult the manufacturer's instructions for the particular connecting subsystem or component for clearance needed.

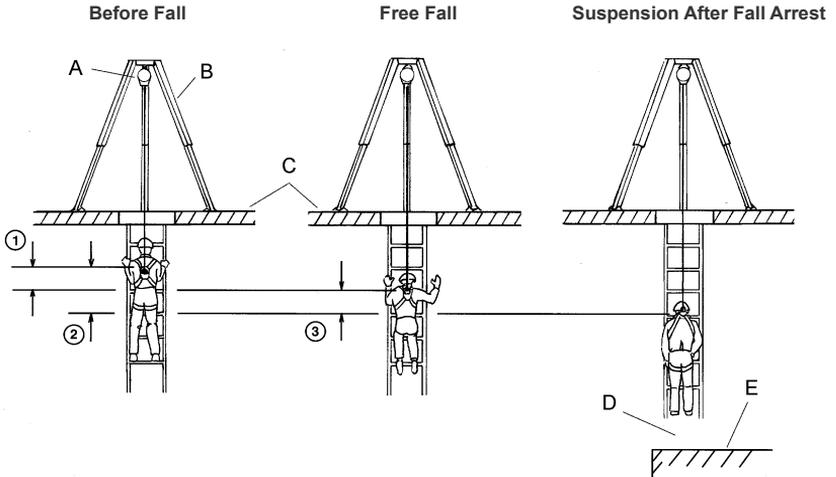

- | | | | |
|---|-----------------------------|---|-----------------------|
| A | Fall arrester | 1 | Activation distance |
| B | Tripod anchorage connector | 2 | Arrest distance |
| C | Anchorage surface | 3 | Deceleration distance |
| D | Clearance | | |
| E | Closest object in fall path | | |

3.2 Inspection Before Each Use

Inspect the MSA Tripod to verify that it is in serviceable condition. Examine every inch of the MSA Tripod for severe wear, missing or broken elements, corrosion, or other damage. Do not use the MSA Tripod if inspection reveals an unsafe condition.

3.3 Erecting and Compacting MSA Tripod




WARNING!

Do not open the confined space access cover before completing installation of the MSA Tripod and all other system components.

Failure to follow this warning can result in serious injury or death.


3.3.1 Erecting and Adjusting the Tripod

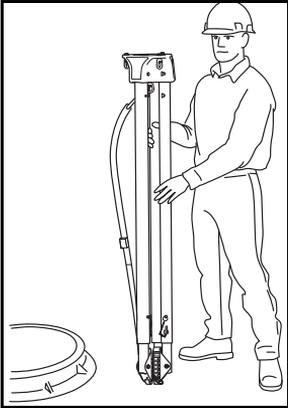


- (1) Tilt the MSA Tripod into an upright, feet-down position.




- (2) Hinge each leg, one at a time, into the outward and locked position. Note that each leg automatically snaps upward when the hinge locks. Check to be certain of hinge locking.

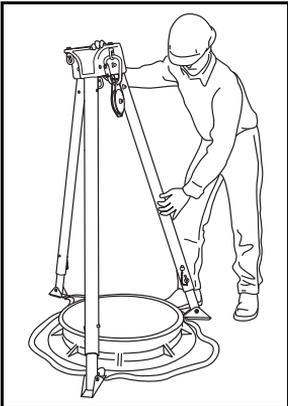


- (3) Position the feet about the hatch cover in accordance with work area geometry and surface conditions.

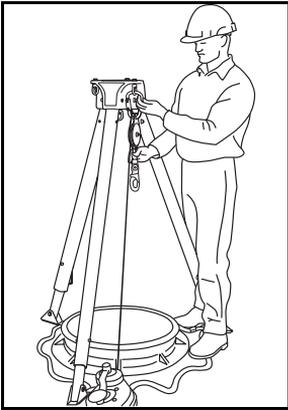


- (4) Optional components to be attached to the MSA Tripod Head, such as the Split-Mount Pulley, should be assembled to the MSA Tripod Head at this time. Follow the appropriate user instructions for each optional component that is to be connected to the MSA Tripod.

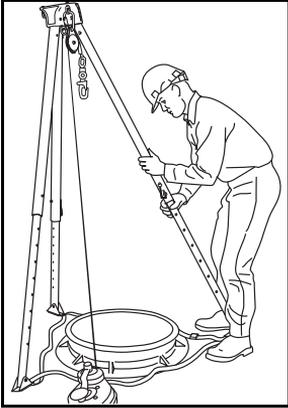

- (5) Raise the MSA Tripod one leg at a time by pulling the pin (attached to the upper leg section), incrementally sliding out the lower leg section, and repinning. Repeat for each leg until the MSA Tripod head is at the desired height. The MSA Tripod head should be level when installation is complete. Be careful not to extend each leg too far in each increment so as to cause the MSA Tripod to topple.

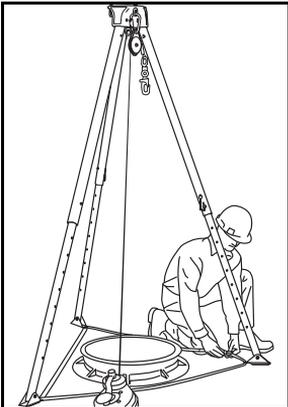

- (6) Once at the proper height, check to be sure the MSA Tripod is stabilized and plumb.

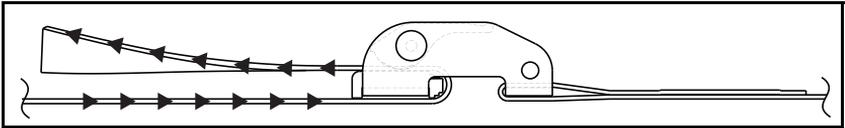

- (7) Feed the leg base strap through the feet at the bottom of the MSA Tripod legs. Check all leg pins to assure secure fastening and set the feet in the tread-down position. Tighten the strap through all connectors by pulling the loose end of the web through the cam buckle
- (8) When all equipment is in place on the MSA Tripod, make a last check for plumbness and stability. Make final adjustments. Then, remove the hatch and manhole cover.

3.3.2 Compacting the MSA Tripod

To compact the MSA Tripod for transport or storage, reverse the setup procedure. To disengage the leg hinge locks, pull down on the leg and hinge it inward. Attach MSA Tripod legs together securely with lower strap as shown. After use, return the MSA Tripod to the proper person and place for cleaning and storage.

3.4 Installation Sequence

3.4.1 Installation of MSA Rescuer and MSA Winch to MSA Tripod

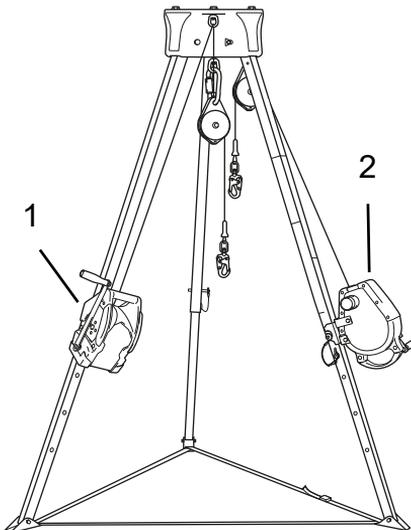


Fig. 5 Placement

1 MSA winch

2 MSA rescuer

To install the MSA Winch, follow the instructions below and refer to Fig. 8 .

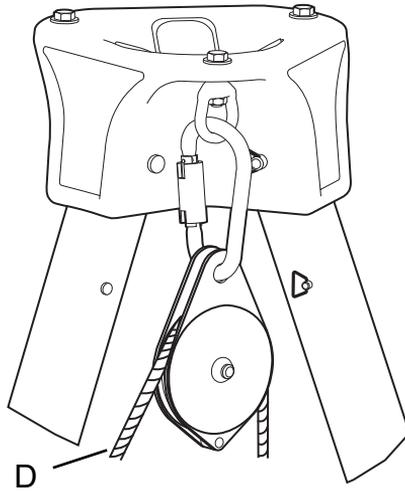


Fig. 6

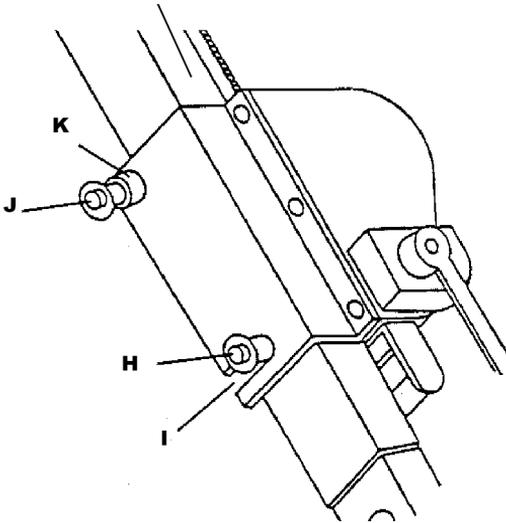


Fig. 7 Outside Face of Tripod Leg

D	Winch or fall arrester	J	Ball lock pin
H	Pin	K	Holes
I	Slot		

- (1) In accordance with the tripod instructions, raise the tripod only to a height where the tripod head is easily reachable by the installer.
- (2) Lay the winch on the ground to the right side (when facing the leg) of any leg and extract approximately 9 ft (2.7 m) of line (D).

- (3) Reeve the cable over the split-mount pulley and, using carabiner, PN 10089207, mount the pulley to the tripod head to the RIGHT of the leg to which the winch is to be mounted.
- Note:** The winch snaphook must hang to the interior of the tripod.
- (4) If using a leg-mounted fall arrester, such as the MSA Rescuer, lay the fall arrester to the right of any other tripod leg and extract enough line to reeve the cable over a split-mount pulley and attach to the tripod head to the right of the leg to which the fall arrester is to be mounted.
 - (5) Raise the tripod to the desired working height.
 - (6) Insert the winch positive locking pin (H) partially through the tripod leg to which the winch is to be mounted, starting from the left side of the outside face of the leg. See Fig. 8 .
 - (7) Mount the winch on the tripod leg placing the slot (I) in the winch mounting bracket over the pin (H) from the previous step.

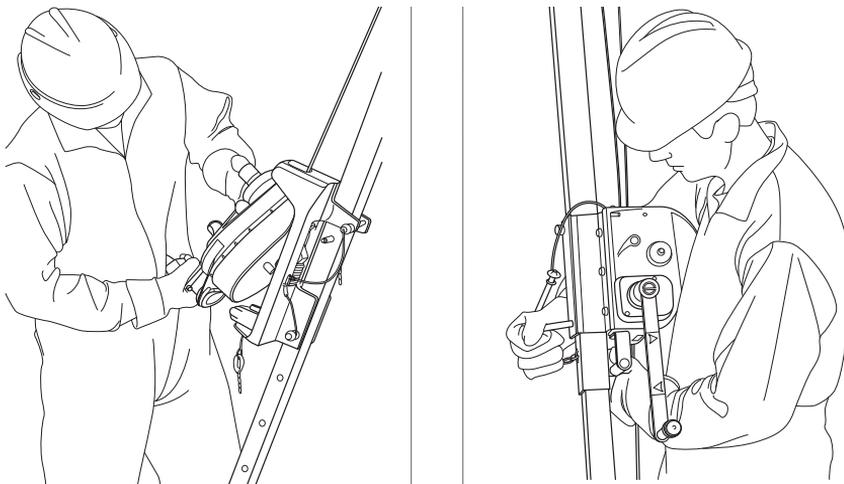


Fig. 8 Installation of Anchorage Hook at Tripod Head



CAUTION!

Be sure to insert the tripod leg pin (H) completely through the tripod leg and winch housing.

- (8) Insert the ball lock pin (J) through the holes (K) at the top of the hoist mounting bracket and behind the tripod leg.
- (9) If using a leg-mounted fall arrester, mount that product to the previously chosen tripod leg using mounting bracket, P/N 506216 and 506232. Pin the bottom pin of the bracket through one of the holes in the lower leg of the tripod. The upper pin of the bracket pins on the inside face of the upper Tripod leg. For most applications, it is ergonomically preferable to mount the fall arrester at waist level.
- (10) Install the tripod leg base strap and check to be sure the tripod is stabilized and plumb. Check all leg pins to ensure secure fastening.
- (11) With all equipment now in place on the tripod, make final adjustments and last check for plumbness, foot traction, leg base strap tautness and stability.

3.5 Making Proper Connections

3.5.1 Use of Head Attachments

Carabiner, P/N 10089207, is used to mount the optional MSA Split-Mount Pulley P/N 506222 to the side attachment points on the MSA Tripod Head. The Split-Mount Pulley is designed to work in conjunction with a MSA Rescuer or MSA Winch, where the cable of the MSA Rescuer or Hoist would pass through the Side-Mount Pulley and descend into the center of the work access. The optional Lynx Boom Hoist may be attached to the central attachment point on the MSA Tripod Head. Contact MSA for information about connection of optional components to the MSA Tripod or refer to the separate User Instructions provided with each component.

3.5.2 Making Connections

When using a snaphook to connect to an anchorage or when coupling components of the system together, be certain accidental disengagement ("rollout") cannot occur. Rollout is possible when interference between a snaphook and the mating connector causes the snaphook's gate or keeper to accidentally open and release. Rollout occurs when a snaphook is snapped into an undersized ring such as an eye bolt or other non-compatibly shaped connector. Only self-closing, self-locking snaphooks and carabiners should be used to reduce the possibility of rollout when making connections. Do not use snaphooks or connectors that will not completely close over the attachment object. Do not make knots in a lanyard. Do not hook the lanyard back onto itself. Snaphooks and carabiners must not be connected to each other. Do not attach two snaphooks into one D-ring. Always follow the manufacturer's instructions supplied with each system component.

4 Care, Maintenance and Storage

4.1 Cleaning Instructions

Clean the MSA Tripod with a solution of water and mild laundry detergent. Dry hardware with a clean cloth. Do not speed drying with heat. Excessive accumulation of dirt, paint, or other foreign matter may prevent proper function of the MSA Tripod and, in severe cases, weaken the material and joints. Questions concerning MSA Tripod conditions and cleaning should be directed to MSA.

4.2 Maintenance and Service

Equipment which is damaged or in need of maintenance must be tagged as "UNUSABLE" and removed from service. Corrective maintenance (other than cleaning) and repair, such as replacement of elements, must be performed by the MSA factory. Do not attempt field repairs.

4.3 Storage

Store the MSA Tripod in a cool, dry and clean place. Avoid areas where heat, moisture, oil, and chemicals or their vapors or other degrading elements may be present. Equipment which is damaged or in need of maintenance should not be stored in the same area as usable equipment. Heavily soiled, wet, or otherwise contaminated equipment should be properly maintained (e.g. dried and cleaned) prior to storage. Prior to using equipment which has been stored for long periods of time, a Formal Inspection should be performed by a competent person.

5 Inspection

5.1 Inspection Frequency

Inspect the MSA Tripod before each use. Remove the MSA Tripod from service if the product has been subjected to the forces of a fall.

5.2 Formal Inspection

The program administrator shall maintain documentation of equipment inspections. This documentation shall include, at a minimum, the identity of the equipment, inspection date, name of the competent or qualified person conducting the inspection and the result of that inspection.

The program administrator shall set inspection criteria for the equipment. Such criteria shall equal or exceed the most restrictive of the criteria established by the manufacturer's user instructions. Keep inspection criteria current in relationship to changing patterns or conditions of use.

Periodic examinations shall be completed by a person, other than the user, competent in examination on the MSA Tripod, in accordance with the manufacturer's instructions. The interval will be dictated by the usage, local regulations, and environmental conditions, and will be at least annually. See table below for more information. A record shall be kept of the results of the examination.

Usage	Interval
Infrequent to light	Annually (12 months)
Moderate to heavy	Semi-annually to annually (6 to 12 months)
Severe to continuous	Quarterly to semi-annually (3 to 6 months)

Tab. 9 Periodic Examination Interval

Usage shall be determined by a competent person. A competent person is defined as a person, other than the user, competent in the examinations of PPE in accordance with MSA instructions.

Record formal inspections in the provided Inspection Log. Punch or indelibly mark the Inspection grid attached to the MSA Tripod. Do not use a MSA Tripod with a formal inspection date older than six (6) months. Tag MSA Tripods with formal inspection dates older than six (6) months "UNUSABLE" and remove from service until after formal inspection.

5.3 Inspection Steps

- (1) Inspect the MSA Tripod labels to verify that they are present and legible. Check the Formal Inspection Grid to be sure a Formal Inspection has been performed within the last six months. If the Grid does not indicate that a Formal Inspection has been performed within the last six months (by being punched), or if any labels are missing or illegible, remove the MSA Tripod from use and mark it as "UNUSABLE" until a Formal Inspection is performed by a competent person.
- (2) Inspect head assembly for corrosion, cracks, deformation, fractures, altered or missing elements, burns, and heat and chemical exposures. See Fig. 10 .
- (3) Inspect all metallic parts (i.e. head, legs, leg pins, attachment pins, feet) for deformation, fractures, cracks, corrosion, deep pitting, burrs, sharp edges, cuts, deep nicks, missing or loose parts, improper function, and evidence of excessive heat or chemical exposures.
- (4) Inspect all non-metallic parts (i.e. skid-resistant foot pads, labels, and leg base strap) for cut, broken, excessively worn, missing and loose parts. (Labels are to be additionally checked in accordance with Step 1 above.) Inspect for evidence of burns and excessive heat and chemical exposures.
- (5) Check the function of the MSA Tripod legs. Legs should move smoothly in the leg pockets and should seat firmly when moved to the fully open position. The lower legs should slide smoothly within the upper legs along their entire length. MSA Tripod feet should pivot easily and remain flat on the ground when the MSA Tripod is erected.
- (6) Inspect each component and subsystem of the complete system in accordance with the associated manufacturer's instructions.
- (7) Inspect for any sign of damage, inadequate maintenance of equipment, alteration, excessive wear, and any condition that calls to question the suitability of the equipment for its intended purpose.

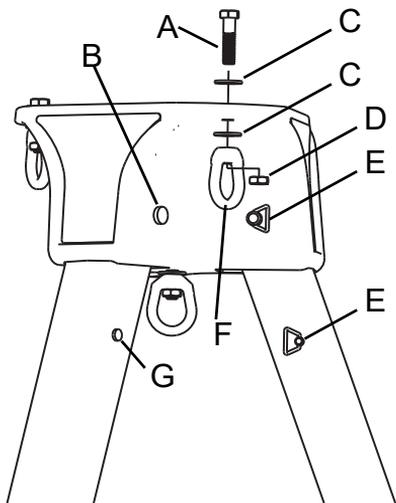


Fig. 10 Inspection locations

A	Bolt (quantity 4)	E	Hog ring (quantity 6)
B	Large clevis pin (quantity 3)	F	Eye nut (quantity 4)
C	Washer (quantity 8)	G	Small clevis pin (quantity 3)
D	Jam nut (quantity 4)		

5.4 Corrective Action

When inspection reveals any of the identified conditions, the MSA Tripod must be immediately removed from service and marked as "UNUSABLE" until destroyed or subjected to maintenance by the user's organization. Damage, excessive wear and/or aging are generally repairable by the factory. If detected, immediately remove the MSA Tripod from use and mark it as "UNUSABLE" until repaired. For final disposition, submit the MSA Tripod to a competent person who is authorized to perform Formal Inspection. If there is any question as to repairability, contact MSA or a service center authorized in writing by MSA before further use of the MSA Tripod.

For local MSA contacts, please visit us at [MSAafety.com](https://www.MSAafety.com)

Because every life has a **purpose...**

Instructions d'utilisation

Trépied MSA Tripod

**Model Number/Numero de modelo/
Numéro de modèle**



Numéro de document : 10103973/08
Spécifications d'impression : 10000005389 (F)
CR 800000059060



Attention !

Les normes nationales, ainsi que les lois fédérales et provinciales exigent que l'utilisateur reçoive la formation nécessaire avant d'utiliser ce produit. Utiliser le présent manuel dans le cadre d'un programme de formation sur la sécurité correspondant à la profession de l'utilisateur. Les présentes directives doivent être fournies aux utilisateurs avant qu'ils ne commencent à utiliser le produit, et laissées à leur disposition pour consultation par la suite. L'utilisateur doit lire, comprendre (ou se faire expliquer) les instructions, les étiquettes, les marquages et les avertissements relatifs à ce produit et aux produits associés et s'y conformer. **LE NON-RESPECT DE CETTE EXIGENCE POURRAIT CAUSER DES BLESSURES GRAVES OU MÊME LA MORT.**

Les garanties promulguées par MSA se rapportant à ce produit sont nulles et non avenues si celui-ci n'est pas installé ou utilisé selon les instructions contenues dans le présent manuel. Il est important de respecter les instructions afin de se protéger et de protéger les autres employés.

Prière de lire et de respecter les AVERTISSEMENTS et les MISES EN GARDE figurant dans le manuel. Pour toute information supplémentaire relativement à l'utilisation ou aux réparations, composer le 1 800 MSA-2222 pendant les heures normales de travail.

MSA, MSA The Safety Company et le logo de MSA The Safety Company sont des marques de commerce déposées de MSA Technology, LLC aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Pour toutes les autres marques de commerce, visiter <https://us.msasafety.com/Trademarks>



The Safety Company

1000 Cranberry Woods Drive
Cranberry Township, PA 16066
États-Unis
Téléphone 1 800 MSA-2222
Télécopieur 1 800 967-0398

Pour connaître les coordonnées des représentants MSA de votre région, veuillez consulter notre site Web à l'adresse www.MSAafety.com.

Table des matières

1	Règles de sécurité	4
1.1	Utilisation correcte	4
1.2	Conformité	4
1.3	Formation	4
1.4	Mesures de sécurité et de prévention à adopter	5
1.5	Limites d'utilisation	6
1.6	Renseignements en matière de responsabilité	8
1.7	Garantie	8
2	Description	9
2.1	Exigences du système	9
2.2	Dimensions	11
2.3	Applications habituelles	12
2.4	Tête	14
2.5	Pattes extensibles	14
2.6	Accessoires facultatifs du trépied MSA Tripod	15
2.7	Marquages et étiquettes	16
3	Utilisation	17
3.1	Planification de l'utilisation des dispositifs	17
3.2	Inspection avant chaque utilisation	19
3.3	Installation et rangement du trépied MSA Tripod	19
3.4	Séquence d'installation	22
3.5	Raccordements adéquats	25
4	Entretien, réparations et entreposage	25
4.1	Directives de nettoyage	25
4.2	Entretien et réparations	25
4.3	Entreposage	25
5	Inspection	26
5.1	Fréquence d'inspection	26
5.2	Inspection systématique	26
5.3	Étapes de l'inspection	26
5.4	Mesures correctives	27
5.5	Registre d'inspection	28

1 Règles de sécurité

1.1 Utilisation correcte

Le Trépied MSA est principalement un composant de raccord d'ancrage dans un système antichute individuel. Il peut également servir au positionnement au travail, à la protection de montée en échelle, au sauvetage, à l'extraction, à l'évacuation, aux opérations d'entrée et de sortie dans des espaces clos, et à la montée et à la descente de matériel, selon les éléments d'ancrage qui l'accompagnent.

L'utilisation du trépied MSA Tripod doit se conformer aux présentes directives d'utilisation, et est par ailleurs assujettie à une approbation en vertu des règles et réglementations en matière de sécurité de l'utilisateur et du directeur de la sécurité, du superviseur ou de la personne qualifiée.

S'assurer que le trépied MSA Tripod convient à l'utilisation prévue et à l'environnement de travail.

Si les présentes directives d'utilisation entrent en conflit avec d'autres directives ou procédures adoptées par l'organisme de l'utilisateur, ne pas utiliser le Trépied MSA Tripod tant que ces conflits ne sont pas résolus. Consulter l'ensemble des exigences fédérales, locales, des États et en matière d'équipement de protection individuelle, et celles de l'Occupational Health and Safety Administration (OSHA) des États-Unis. Au Canada, consulter la réglementation provinciale et fédérale et les normes CSA Z259.10, Z259.11 et Z259.18.

1.2 Conformité

Le produit peut être conforme aux exigences de :

- EN795;
- OSHA.

Consulter l'étiquette du produit pour des avis de conformité particuliers.

1.3 Formation

Les utilisateurs des produits MSA doivent connaître les instructions d'utilisation et avoir été formés par une personne compétente sur les points suivants :

- l'identification, l'évaluation et le contrôle des risques en milieu de travail;
- la sélection, l'inspection, l'utilisation, l'entreposage et l'entretien;
- la planification de l'utilisation, y compris le calcul de la distance de chute libre, de la distance de chute totale et de la force d'arrêt maximale;
- la compatibilité et la sélection des ancrages et raccords d'ancrage, y compris les raccords qui préviennent le dégagement accidentel (décrochage);
- l'emplacement adéquat des raccords du harnais et de la longe de sécurité;
- l'évacuation, la planification du sauvetage et sa mise à exécution;
- les conséquences d'un usage abusif.

Pour les applications en espace clos, consulter les normes :

- OSHA 29 CFR 1910.146 et ANSI Z117.1.

Évaluer périodiquement (au moins une fois par an) l'efficacité de la formation et cerner les besoins de mise à jour de la formation et de formation supplémentaire. Communiquer avec MSA pour obtenir des renseignements sur la formation.

1.4 Mesures de sécurité et de prévention à adopter



Attention !

- ▶ NE PAS excéder la distance de chute libre permise ni excéder les forces d'arrêt de chute maximales précisées par les normes en vigueur ou les exigences concernant les composants du sous-système.
- ▶ L'ancrage auquel le Trépied MSA est fixé doit être coté pour la direction de l'utilisation prévue. Consulter les sections 2.1.4 "Ancrages et raccords d'ancrage" et 3 "Utilisation" pour des détails sur la force d'ancrage et la charge.
- ▶ Lors de l'installation ou du retrait du trépied MSA Tripod, limiter l'exposition aux risques de chute. Un système antichute indépendant et séparé peut être nécessaire.
- ▶ S'assurer que le dégagement de chute est suffisant pour satisfaire aux normes en vigueur ou aux exigences concernant les composants du sous-système.
- ▶ Prévenir les chutes avec balancement et les chocs directs avec des objets se trouvant dans la trajectoire de chute ou à proximité. Toujours enlever les obstacles sous l'espace de travail afin de dégager la trajectoire de chute. S'assurer que la zone de travail est libre de débris, d'obstacles, d'objets susceptibles de faire trébucher, de liquides répandus et de tout ce qui risquerait de compromettre le fonctionnement sécuritaire du système de protection antichute. NE PAS utiliser le Trépied MSA à moins qu'une personne compétente n'ait d'abord inspecté le lieu de travail et déterminé que les dangers identifiés ne peuvent être éliminés ni l'exposition à ceux-ci prévenue.
- ▶ Toujours travailler directement sous le raccord d'ancrage. Un harnais intégral est le seul dispositif de maintien du corps acceptable pouvant être utilisé avec un système antichute.
- ▶ NE PAS se contenter de sentir ou d'entendre l'enclenchement, il faut vérifier que le mousqueton est enclenché correctement. S'assurer que le doigt et le passant sont bien fermés avant l'utilisation.
- ▶ Si le trépied MSA Tripod est endommagé ou a subi des forces d'arrêt de chute ou des forces d'impact, il doit être mis hors service immédiatement et marqué comme « INUTILISABLE » jusqu'à sa destruction.
- ▶ NE PAS laisser le Trépied MSA installé dans un environnement qui pourrait causer des dommages au produit ou le détériorer. Consulter les sections 4 "Entretien, réparations et entreposage" et 5 "Inspection" pour des directives relatives à l'entretien et à l'inspection. Ne pas laisser de charge sans surveillance sur le Trépied MSA.
- ▶ NE PAS l'utiliser dans des endroits où la longe ou l'amortisseur de chocs pourraient être exposés à des bords coupants ou abrasifs, à du métal coupé ou déployé, ou encore à de l'acier taillé de châssis. Les bords coupants pourraient couper une longe ou un amortisseur de chocs pendant la chute. Recouvrir tous les bords coupants ou abrasifs avec des couvertures de protection ou un revêtement avant de travailler au-dessus du bord.
- ▶ Les dangers de type chimique, la chaleur et la corrosion peuvent endommager le Trépied MSA. Des inspections plus fréquentes sont requises dans les environnements où ces dangers sont présents.
- ▶ NE PAS utiliser le Trépied MSA à proximité de machinerie mobile, de risques électriques ou en présence de chaleur excessive, de flammes nues ou de métal en fusion.
- ▶ NE PAS utiliser la protection antichute ou l'équipement de sauvetage dans des environnements où la température est supérieure à 130 °F (34 °C) ou inférieure à -30 °F (-34 °C).
- ▶ NE PAS utiliser le Trépied MSA à proximité d'équipement sous tension ou dans tout lieu où le contact avec des lignes électriques à haute tension pourrait se produire. Les composants métalliques peuvent fournir une voie de circulation au courant électrique pouvant entraîner des décharges électriques ou l'électrocution.
- ▶ Éliminer toute contamination de la surface comme, entre autres, le béton, le stuc, les matériaux de toiture, etc. qui pourraient couper ou ronger les composants attachés.
- ▶ Les trépieds MSA Tripod sont conçus pour être utilisés uniquement pour des applications approuvées.

- ▶ Aucune altération, aucun déplacement et aucun ajout non autorisé à la rallonge du raccord d'ancrage ne sont permis.
- ▶ NE PAS modifier cet équipement ni l'utiliser intentionnellement à mauvais escient. NE PAS utiliser l'équipement antichute à des fins autres que celles pour lesquelles il a été conçu.
- ▶ Un seul système de protection antichute doit être attaché au trépied MSA Tripod. Ne pas attacher plus d'un utilisateur ou système d'ancrage.
- ▶ Si l'EPI est revendu, il est essentiel que les directives d'utilisation, d'entretien et d'exams périodiques soient fournies dans la langue d'usage du destinataire.
- ▶ NE PAS utiliser les produits de protection antichute MSA sous l'influence de l'alcool ou de drogues.
- ▶ MSA ou les personnes ou entités autorisées par écrit par le fabricant doivent effectuer toutes les réparations à l'équipement. Aucune réparation ni modification non autorisées ne sont permises.
- ▶ SAUVETAGE ET ÉVACUATION : L'utilisateur doit avoir un plan de sauvetage et posséder les moyens de le mettre en œuvre. Le plan doit prendre en compte l'équipement et la formation particulière nécessaires à la réalisation d'un sauvetage rapide dans toutes les conditions prévisibles. Si le sauvetage est effectué dans un espace restreint, les dispositions des normes OSHA 1910.146 et ANSI Z 117.1 doivent être prises en compte. Bien qu'un plan de sauvetage et des moyens de le mettre en œuvre doivent toujours être en place, il est bon de fournir à l'utilisateur des moyens d'évacuation sans l'aide d'autrui. Cela permettra habituellement de diminuer le délai pour que l'utilisateur accède à un lieu sûr et de réduire ou prévenir le risque pour les sauveteurs.

Le non-respect de ces avertissements peut entraîner des blessures graves ou mortelles.

1.5 Limites d'utilisation

Les limites d'utilisation suivantes doivent être étudiées et prises en compte avant l'utilisation du trépied MSA Tripod.

1.5.1 Limites d'ordre physique

Le trépied MSA Tripod est conçu pour être utilisé par une seule personne dont le poids total combiné incluant ses vêtements, ses outils et les autres objets qu'elle porte ne doit pas dépasser 400 lb (182 kg) ou pour lever ou descendre du matériel dont le poids total combiné ne dépasse pas 620 lb (280 kg). Les personnes qui présentent des troubles musculaires, squelettiques ou d'autres troubles physiques particuliers doivent consulter un médecin avant d'utiliser un système antichute qui comprend le trépied MSA Tripod. Les femmes enceintes et les personnes mineures ne doivent jamais utiliser ces systèmes. La capacité d'une personne à résister à la charge de choc durant un arrêt de chute ou une suspension prolongée peut être diminuée par l'âge et une mauvaise condition physique. On recommande de consulter un médecin concernant toute question sur la capacité physique à utiliser ce produit pour arrêter une chute ou rester en suspension de façon sécuritaire.

1.5.2 Risques

Le trépied MSA Tripod doit être installé sur une surface propre et sèche.

Les environnements acides, alcalins et les autres milieux agressifs peuvent endommager les pièces de quincaillerie du trépied MSA Tripod. Lorsque l'exécution des travaux doit se faire dans un environnement chimique agressif, consulter MSA afin de déterminer les composants de système qui conviennent le mieux à votre situation particulière.

Les dangers de type chimique, la chaleur et la corrosion peuvent endommager le Trépied MSA. Des inspections systématiques plus fréquentes sont nécessaires dans les environnements comportant des risques chimiques, de la chaleur ou de la corrosion. Ne pas l'utiliser dans des environnements dont la température dépasse 134 °F (34s °C). Ne pas l'exposer à des conditions corrosives pendant de longues périodes. Faire preuve d'une extrême prudence à proximité de sources électriques sous tension. Conserver une distance de travail sécuritaire (de préférence au moins 10 pi (3 m)) des risques électriques. Lorsque le travail s'effectue près de machines ayant des pièces mobiles, comme des convoyeurs, des arbres tournants, des presses, etc., s'assurer qu'il n'y a aucun élément lâche dans aucune partie du système.

Produit chimique	RÉSISTANCE			
	Nylon	Polyester	Acier inoxydable (304)	Acier galvanisé
Acide fort (dilué)	Faible	Bonne	Moyenne	Faible
Acide fort (concentré)	Faible	Moyenne*	Faible	Faible
Acide faible (dilué)	Faible	Bonne	Bonne	Faible
Acide faible (concentré)	Faible	Bonne	Bonne	Faible
Alcali fort (dilué)	Bonne	Faible	Bonne	Faible
Alcali fort (concentré)	Moyenne	Faible	Moyenne	Faible
Alcali faible (dilué)	Bonne	Moyenne	Bonne	Moyenne
Alcali faible (concentré)	Bonne	Faible	Moyenne	Faible
Alcool	Bonne	Moyenne	Bonne	Bonne
Aldéhyde	Bonne	Faible	Bonne	Bonne
Éther	Bonne	Faible	Bonne	Bonne
Hydrocarbures halogénés	Bonne	Bonne	Bonne	Bonne
Phénols	Faible	Faible	Bonne	Bonne
Agents de blanchiment	Faible	Bonne	Moyenne	Faible
Cétones	Bonne	Faible	Bonne	Moyenne
Huiles et graisses de lubrification	Bonne	Bonne	Bonne	Bonne
Savons et détergents	Bonne	Bonne	Bonne	Bonne
Eau de mer	Bonne	Bonne	Moyenne	Faible
Solvants aromatiques	Bonne	Faible	Bonne	Bonne

* L'acide sulfurique concentré altère le polyester.

1.5.3 Pente d'ancrage maximale



Attention !

L'installer sur une surface plane.

Le non-respect de cet avertissement peut entraîner des blessures graves ou mortelles.

La surface (ancrage) sur laquelle le trépied MSA Tripod est installé ne devrait pas être inclinée de plus de 6 po (152 mm) sur une distance de 10 pi (3 m). Toute inclinaison supérieure à cela (2,8°) pourrait causer le glissement ou le renversement du trépied MSA Tripod.

1.5.4 Usure et détérioration

Tout trépied MSA Tripod qui montre des signes d'usure excessive, de détérioration ou de mauvais fonctionnement doit être mis hors service et marqué comme « INUTILISABLE » jusqu'à ce qu'il soit réparé.

1.5.5 Forces d'impact

Le trépied MSA Tripod peut uniquement recevoir une charge dans la direction verticale, directement sous la tête du trépied.

Tout trépied MSA Tripod qui a subi des forces d'arrêt de chute doit être immédiatement mis hors service et marqué comme « INUTILISABLE » jusqu'à ce qu'il ait passé avec succès une inspection systématique.

1.5.6 Environnement

Les dangers de type chimique, la chaleur et la corrosion peuvent endommager l'anneau en D qui constitue le point unique de raccord d'ancrage. Des inspections plus fréquentes sont requises dans les environnements où ces dangers sont présents. Ne pas l'utiliser dans des environnements dont la température dépasse 134 °F (34s °C). Faire preuve de prudence en travaillant à proximité de sources d'électricité, de machines en mouvement et de surfaces abrasives.

1.6 Renseignements en matière de responsabilité

MSA décline toute responsabilité dans les cas où le dispositif a été utilisé de manière inappropriée ou de façon non conforme aux fins prévues. La sélection et l'utilisation du dispositif relèvent de la responsabilité de chaque utilisateur.

La responsabilité de fait du produit et les garanties promulguées par MSA se rapportant à ce dispositif sont nulles et non avenues s'il n'est pas utilisé, réparé et entretenu selon les instructions contenues dans le présent manuel.

1.7 Garantie

Garantie expresse – MSA garantit ce produit libre de défauts mécaniques et de main-d'œuvre pendant une période d'un (1) an à compter de sa première utilisation ou de dix-huit (18) mois à compter de la date d'expédition, selon la première éventualité, à condition qu'il soit entretenu et utilisé en conformité avec les directives et recommandations de MSA. Les pièces de rechange et les réparations sont garanties pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date de la vente de la pièce de rechange ou de réparation du produit, selon la première éventualité. MSA est déchargée de toutes les obligations prévues par la présente garantie en cas de réparations ou de modifications effectuées par des personnes autres que son propre personnel d'entretien autorisé, et en cas de mauvaise utilisation du produit. Aucun agent, employé ou représentant de MSA ne peut lier MSA à une quelconque affirmation, représentation ou modification de la garantie concernant les biens vendus en vertu du présent contrat. MSA n'accorde pas de garantie sur les composants ou les accessoires non fabriqués par MSA, mais transmettra à l'acheteur toutes les garanties des fabricants de ces composants. LA PRÉSENTE GARANTIE REMPLACE TOUTES LES AUTRES GARANTIES EXPRESSES, IMPLICITES OU STATUTAIRES, ET SE LIMITE STRICTEMENT AUX CONDITIONS DU PRÉSENT CONTRAT. MSA SE DÉGAGE NOTAMMENT DE TOUTE RESPONSABILITÉ DE GARANTIE DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADAPTATION À UNE APPLICATION PARTICULIÈRE.

Recours exclusif – Il est expressément convenu que le seul et unique recours de l'acheteur, en cas d'inobservation de la garantie ci-dessus, en cas de conduite délictueuse de MSA ou pour tout autre motif d'action, prendra la forme de la réparation ou du remplacement, au choix de MSA, de l'équipement ou de ses pièces dont la preuve de défectuosité aura été apportée après examen par MSA. L'équipement et les pièces de remplacement seront fournis gratuitement à l'acheteur, FAB du lieu de destination convenu avec l'acheteur. L'incapacité de MSA à mener à bien la réparation d'un produit non conforme ne saurait être considérée comme un non-accomplissement de l'objectif premier du recours en question.

Exclusion des dommages indirects L'acheteur comprend et accepte expressément qu'en aucun cas MSA ne sera tenu responsable envers l'acheteur d'éventuels préjudices économiques, spéciaux, indirects ou de pertes de quelque sorte que ce soit, y compris, mais sans exclure d'autres motifs, la perte de bénéfices escomptés et toute autre perte causée par le non-fonctionnement des biens. Cette exclusion s'applique aux demandes d'indemnisation pour rupture de garantie, pour conduite délictuelle ou pour tout autre motif d'action dirigé contre MSA.

Pour de plus amples informations, contacter le service à la clientèle au 1 800 MSA-2222 (1 800 672-2222).

2 Description

Le trépied MSA Tripod est un raccord d'ancrage conçu pour des applications de déplacement d'une personne ou de matériel.

L'illustration suivante montre une installation habituelle du trépied MSA Tripod et des accessoires compatibles utilisés pour créer un système antichute.

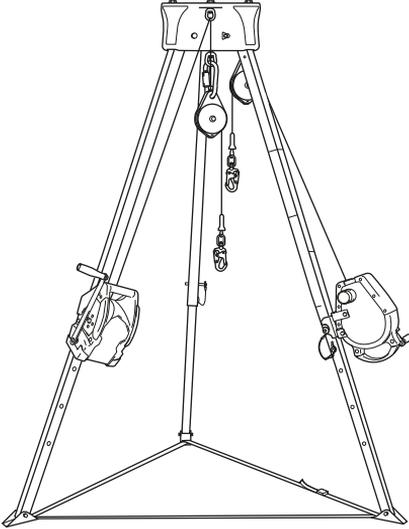


Fig. 1 Installation habituelle du trépied MSA Tripod

2.1 Exigences du système

2.1.1 Paramètres d'utilisation

- Hauteur de travail : 91 pi (2,3 m)
- Poids : 45 lb (20 kg)
- Pieds antidérapants
- La tête du trépied MSA Tripod est un alliage d'aluminium, ses pattes sont en alliage d'aluminium à haute résistance.
- La capacité pour une personne est de 400 lb (182 kg), incluant le poids de l'utilisateur, de ses vêtements, de ses outils et des autres objets qu'il porte.
- La capacité pour le matériel est de 620 lb (280 kg).
- Lorsqu'il est utilisé comme faisant partie intégrante d'un système antichute individuel, les forces d'arrêt de chute ne doivent pas excéder 1800 lbf (8 kN).
- La résistance statique verticale minimale, lorsque les pattes sont à pleine extension et que les pieds bien à plat sur une surface dure et plane, est de 5000 lbf (22 kN).

2.1.2 Compatibilité avec d'autres composants et sous-systèmes

Les Trépieds MSA sont conçus pour être utilisés avec les composants et sous-systèmes de raccordement MSA approuvés. L'utilisation des Trépieds MSA avec des produits fabriqués par d'autres entreprises et qui ne sont pas approuvés par écrit par MSA peut nuire à la compatibilité fonctionnelle entre certaines parties du dispositif et compromettre la sécurité et la fiabilité de l'ensemble du système. Les sous-systèmes de raccordement doivent être appropriés pour l'utilisation qu'on veut en faire (par exemple, l'arrêt de chute ou la retenue). MSA fabrique une gamme complète de sous-systèmes de raccordement pour chaque utilisation. Communiquer avec MSA pour obtenir de plus amples renseignements. Afin de déterminer la pertinence et le degré de compatibilité, veuillez vous reporter aux instructions du fabricant livrées avec les composants ou le sous-système de raccordement en question. La force antichute maximale pour toutes les applications antichutes utilisant le trépied ne doit pas dépasser 1800 lbf (8 kN).

Veuillez contacter MSA si vous avez des questions sur la compatibilité de l'équipement utilisé avec le trépied.

2.1.3 Compatibilité des raccords

Les raccords, comme les anneaux en D, les mousquetons et les porte-mousquetons, doivent avoir une résistance minimale à la rupture de 5000 lbf (22 kN). Les raccords MSA respectent cette exigence. La quincaillerie de raccordement doit être compatible en taille, en forme et en force. Les raccords non compatibles peuvent se dégager accidentellement (se décrocher). Toujours vérifier la compatibilité entre le mousqueton ou le porte-mousqueton de raccordement et l'anneau en D du harnais ou le raccord d'ancrage. Avec le harnais, utiliser uniquement des mousquetons et des porte-mousquetons autobloquants et à fermeture automatique.

Utiliser uniquement des mousquetons autobloquants et à fermeture automatique pour réduire la possibilité de décrochage. Ne jamais utiliser de porte-mousquetons ni de raccords qui ne ferment pas complètement une fois raccordés.

- Ne pas faire de nœuds dans la longe.
- Ne jamais raccorder des mousquetons ou des porte-mousquetons entre eux.
- Ne pas raccorder deux (2) mousquetons à un (1) même anneau en D.

2.1.4 Ancrages et raccords d'ancrage

Les ancrages et les raccords des systèmes antichutes individuels doivent remplir l'une ou l'autre des deux conditions suivantes :

- a) avoir une résistance capable de supporter sans défaillance au moins 5000 lbf (22,2 kN) dans les directions permises par le système;
- b) être certifiés par un ingénieur professionnel comme ayant la résistance requise pour arrêter la chute ou restreindre les déplacements, selon le cas.

Lorsque plus d'une personne est attachée à un ancrage, la résistance minimale de l'ancrage doit être multipliée par le nombre de systèmes antichutes individuels raccordés.

2.2 Dimensions

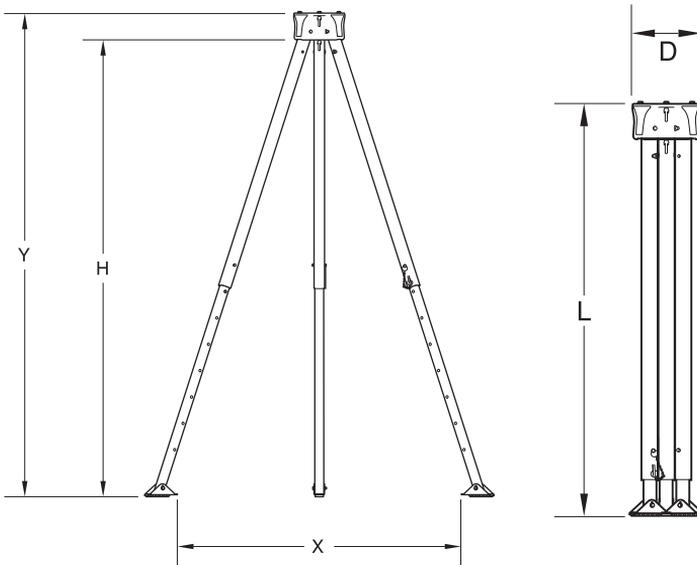


Fig. 2 Références pour les dimensions

Taille lorsque plié pour le transport ou l'entreposage

Longueur :	1,6 m (63 po)
Diamètre extérieur (D) :	0,3 m (10 po)

Distance intérieure (X) entre les pattes lorsqu'il est installé

avec les pattes en extension maximale :	1,5 m (59 po)
avec les pattes en extension minimale :	0,9 m (37 po)

Hauteur hors tout, à partir du dessus de la tête, lorsqu'il est installé

avec les pattes en extension maximale :	2,4 m (96 po)
avec les pattes en extension minimale :	1,5 m (60 po)

Hauteur de l'espace intérieur (H) lorsqu'il est installé

avec les pattes en extension maximale :	2,3 m (91 po)
avec les pattes en extension minimale :	1,4 m (55 po)

Remarques : L'ajout d'équipement au trépied MSA Tripod réduit l'espace intérieur pour la tête.

2.3 Applications habituelles




Ne pas utiliser le dispositif de sauvetage MSA Rescuer pour la manutention de matériel.

Ne pas faire monter ou descendre une personne avec le dispositif de sauvetage MSA Rescuer, sauf lors d'un sauvetage.

Le treuil MSA Winch peut être utilisé pour faire monter ou descendre une personne, toutefois il ne constitue pas un dispositif antichute. Lorsque le treuil MSA Winch est utilisé pour faire monter ou descendre une personne, cette personne doit aussi être raccordée au dispositif de sauvetage MSA Rescuer ou à un autre dispositif antichute approprié.

Le non-respect de ces avertissements peut entraîner des blessures graves ou mortelles.

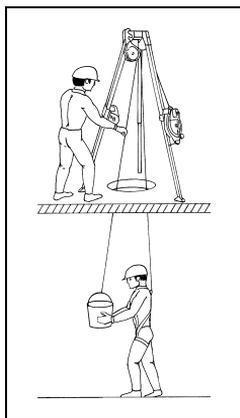

Utilisation du treuil MSA Winch pour faire descendre du matériel.

Le travailleur est raccordé au dispositif de sauvetage MSA Rescuer pour l'arrêt de chute et l'extraction d'urgence.


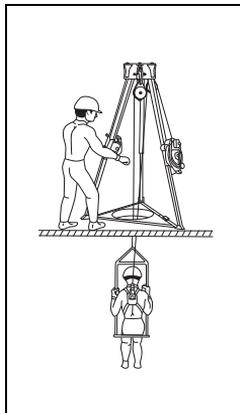


Illustration du treuil MSA Winch utilisé pour faire monter ou descendre un travailleur dans un siège suspendu. Dispositif de sauvetage MSA Rescuer pour l'arrêt de chute et l'extraction d'urgence.

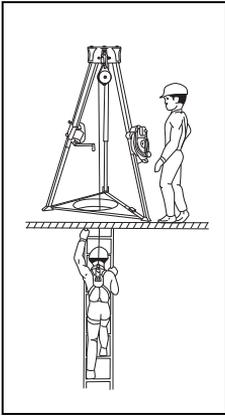

Utilisation du dispositif de sauvetage MSA Rescuer pour l'arrêt de chute et l'extraction d'urgence.


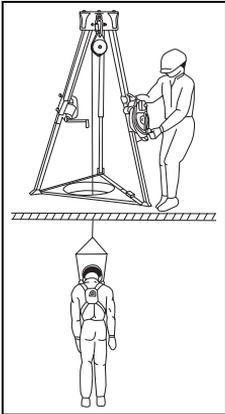



Illustration du dispositif de sauvetage MSA Rescuer et d'une longe d'extraction en Y utilisée pour une extraction d'urgence.

2.4 Tête

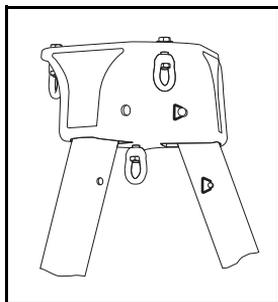

Œil à émerillon central

L'œil à émerillon central doit être utilisé par les systèmes anti-chutes individuels, comme les cordes d'assurance verticales ou la longe autorétractable MSA. Consulter les instructions d'utilisation séparées comprises avec ces produits pour leur installation et leur utilisation comme composants facultatifs.

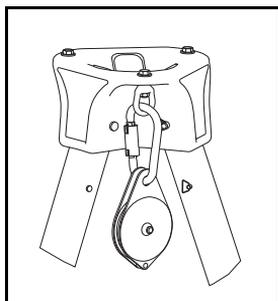


Œil à émerillon latéral

Chaque œil à émerillon latéral est utilisé pour fixer un accessoire comme une poulie de montage en deux pièces MSA (NP 506222)

2.5 Pattes extensibles

2.5.1 Goupilles à détente, pattes (3)

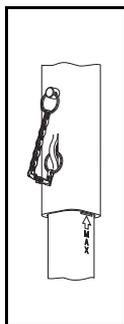



Il y a une goupille à détente dans chaque patte extensible. Chaque goupille est insérée dans un trou sélectionné de la partie supérieure et de la partie inférieure de la patte lorsque l'extension souhaitée est atteinte.

2.5.2 Sangle (1)

La sangle de support des pattes est nécessaire pour maintenir les pattes du trépied MSA Tripod en position et répartir la charge appliquée pendant l'utilisation du système. Les trépieds MSA Tripod sont munis de fixations à la base de chaque patte dans lesquelles on enfle la sangle de support des pattes. L'assemblage de la sangle est complet lorsqu'elle est enfilée dans les trois fixations, puis dans la boucle à came et serrée solidement.

2.5.3 Conversion en courroie de transport

La sangle de support des pattes peut aussi être raccordée à la tête du trépied au moyen d'un porte-mousqueton (NP 10089207) et servir de courroie de transport.

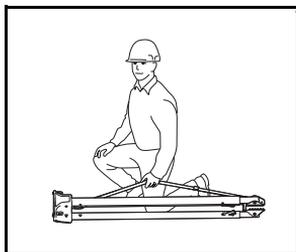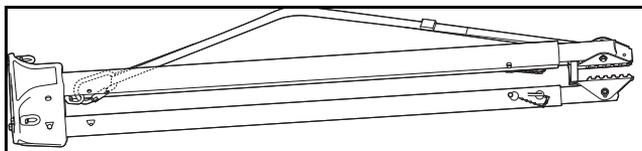

2.6 Accessoires facultatifs du trépied MSA Tripod

Consulter les instructions d'utilisation de chacun des accessoires facultatifs pour obtenir des renseignements sur leur intégration au trépied MSA Tripod ou à d'autres composants du système. Pour plus d'information au sujet de ces accessoires facultatifs et leur utilisation dans des systèmes intégrés, communiquer avec MSA.

2.6.1 Quincaillerie de montage pour les accessoires facultatifs du trépied MSA Tripod

Le treuil MSA Winch et le dispositif de sauvetage MSA Rescuer sont installés sur le trépied MSA Tripod avec la poulie de montage en deux pièces MSA (NP 506222) et un porte-mousqueton (NP 10089207). Voir la Fig. 1 .

2.6.2 Sac de transport en nylon



Le sac de transport en nylon sert à protéger le trépied MSA Tripod lors du transport et de l'entreposage.

3 Utilisation

3.1 Planification de l'utilisation des dispositifs

3.1.1 Sauvetage et évacuation

L'utilisateur doit avoir un plan de sauvetage et posséder les moyens de le mettre en œuvre. Le plan doit prendre en compte l'équipement et la formation particulière nécessaires à la réalisation d'un sauvetage rapide dans toutes les conditions prévisibles. Si le sauvetage est effectué dans un espace restreint, les dispositions des normes OSHA 1910.146 et ANSI Z117.1 doivent être prises en compte. Bien qu'un plan de sauvetage et des moyens de le mettre en œuvre doivent toujours être en place, il est bon de fournir à l'utilisateur des moyens d'évacuation sans l'aide d'autrui. Cela permettra habituellement de diminuer le délai pour que l'utilisateur accède à un lieu sûr et de réduire ou prévenir le risque pour les sauveteurs. Si le trépied MSA Tripod est utilisé dans le cadre d'un dispositif de sauvetage ou d'évacuation, les composants optimaux requis pour le dispositif, le temps requis pour installer le trépied MSA Tripod et y fixer des composants facultatifs, et les exigences d'ancrage devraient être pris en compte lors de la planification d'un tel dispositif.

3.1.2 Distance de chute libre

Ne pas dépasser la distance de chute libre stipulée dans les normes et règlements applicables.

Lorsqu'une longe avec absorbeur d'énergie est utilisée, s'assurer qu'il y a le moins de mou possible entre l'ancrage ou les raccords d'ancrage et le harnais ou le ceinturon, afin de réduire la distance de chute libre et la force d'impact sur l'utilisateur.

3.1.3 Dégagement à la base des pattes (intérieur et extérieur)

Le dégagement entre l'emplacement des pattes du trépied MSA Tripod installé en position de travail et l'accès par lequel le travailleur sera descendu doit être tel qu'aucune des pattes du trépied ne se trouve au-dessus de l'accès ni ne risque de tomber dans l'ouverture. Le dégagement entre chacune des pattes du trépied MSA Tripod en position de travail et l'extérieur de l'ancrage doit être d'au moins 3 pi (0,9 m) et permettre le libre déplacement du personnel de soutien au-dessus, en dessous et autour du trépied durant son installation, son utilisation et son rangement.

On doit faire attention de ne pas trébucher sur le trépied ou créer un incident qui risquerait de déplacer le trépied de son emplacement prévu.

Maintenir un dégagement suffisant entre les pattes du trépied et l'ouverture pour éviter tout déplacement accidentel du trépied qui pourrait faire tomber l'une de ses pattes dans l'ouverture.

Une distance minimale de 18 po (0,5 m) entre les pattes et l'ouverture est recommandée.

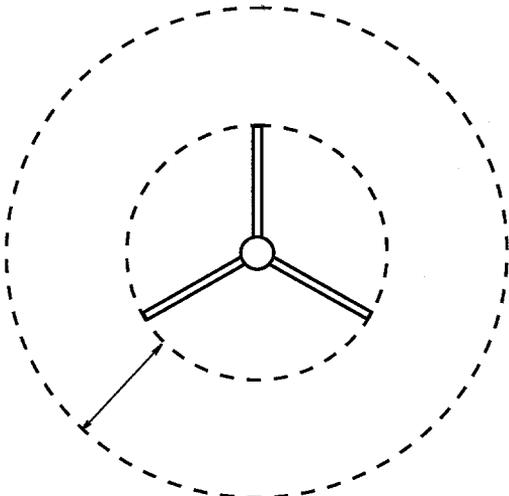


Fig. 3 Dégagement requis autour de l'extérieur du trépied MSA Tripod.


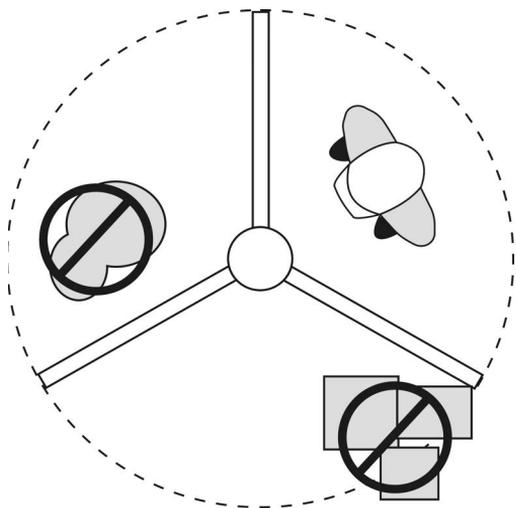


Fig. 4 Dégagement à la base des pattes.

3.1.4 Dégagement extérieur et espace intérieur pour la tête

Il doit y avoir un dégagement suffisant à l'extérieur de l'ancrage pour installer le trépied MSA Tripod correctement. Le dégagement nécessaire est indiqué à la section 2.1.1. L'espace intérieur pour la tête dépend des composants du dispositif (accessoires facultatifs) qui peuvent être fixés à la tête du trépied MSA Tripod. Consulter les instructions d'utilisation de chaque composant du dispositif pour déterminer son effet sur l'espace de dégagement supérieur lorsqu'il est installé.

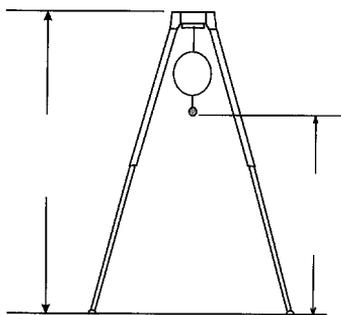


- A : Dégagement extérieur
- B : Espace intérieur

3.1.5 Exigences d'ancrages et de raccords d'ancrage supplémentaires

Le trépied MSA Tripod est conçu pour être utilisé par une seule personne. Les autres personnes travaillant dans l'environnement immédiat du trépied comme membre de l'équipe de soutien devront avoir **leur propre dispositif de sécurité séparé**, adapté à leur fonction sur les lieux. Chacune des personnes présentes dans un endroit donné doit être munie d'un dispositif de sécurité adapté aux risques auxquels elle est exposée. Le choix du dispositif doit être déterminé par une personne qualifiée conformément aux sections 2 et 3.1 des présentes instructions ou aux sections correspondantes des instructions d'utilisation de tout composant facultatif.

3.1.6 Espace libre dans la trajectoire de chute

S'assurer d'un dégagement suffisant dans toutes les trajectoires de chute possibles afin d'éviter que la personne qui tombe frappe un objet. La quantité d'espace libre nécessaire dépend du type de sous-système de raccordement utilisé et de l'emplacement de l'ancrage ou du raccord d'ancrage. Consulter les instructions du fabricant du sous-système de raccordement ou du composant utilisé pour connaître le dégagement nécessaire.

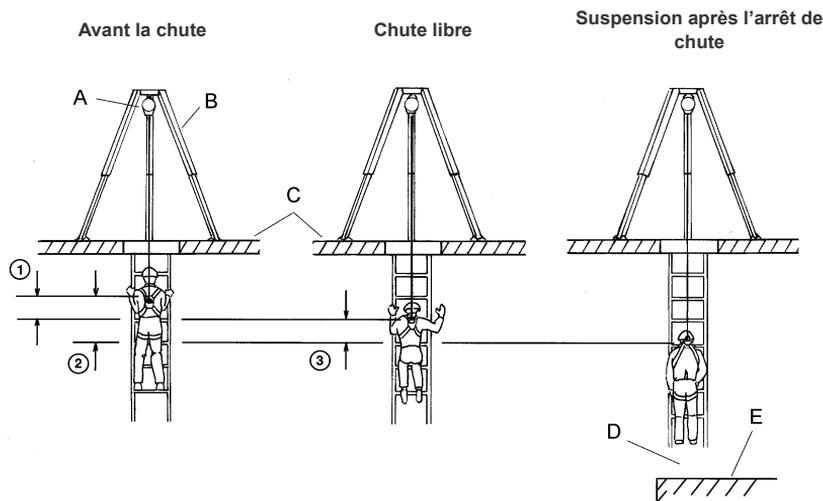

A	Dispositif antichute	1	Distance d'activation
B	Raccord d'ancrage du trépied	2	Distance d'arrêt
C	Surface d'ancrage	3	Distance de décélération.
D	Dégagement		
E	Objet le plus proche sur la trajectoire de chute		

3.2 Inspection avant chaque utilisation

Inspecter le trépied MSA Tripod afin de vérifier s'il est en bon état de fonctionnement. Examiner chaque puce du trépied MSA Tripod à la recherche d'usure, d'éléments manquants ou brisés, de corrosion ou d'autres dommages. Ne pas utiliser le trépied MSA Tripod si l'inspection révèle un état non sécuritaire.

3.3 Installation et rangement du trépied MSA Tripod




Attention !


Ne pas ouvrir le couvercle d'accès à l'espace clos avant d'avoir terminé l'installation du trépied MSA Tripod et de tous les autres composants du système.

Le non-respect de cet avertissement peut entraîner des blessures graves ou mortelles.


3.3.1 Installer et ajuster le trépied

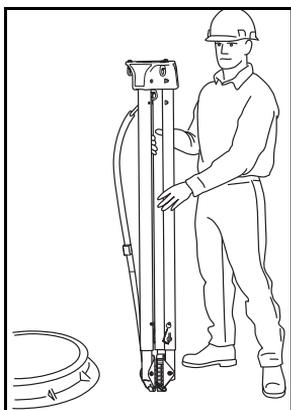

- (1) Placer le trépied MSA Tripod en position verticale, les pattes vers le bas.

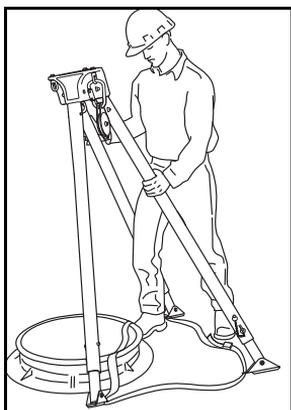


- (2) Ouvrir les pattes, une à la fois, vers l'extérieur jusqu'à ce qu'elles se verrouillent en place. Prendre note que chaque patte s'enclenche vers le haut lorsque la charnière se verrouille. Vérifier que chaque charnière est bien verrouillée.

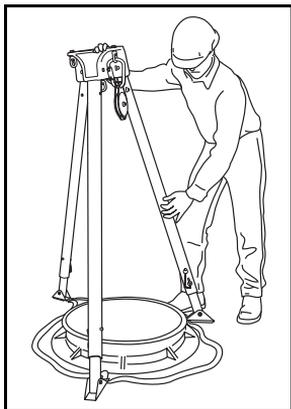


- (3) Disposer les pattes autour du panneau d'accès en tenant compte de la géométrie et de l'état de la surface du lieu de travail.


CA

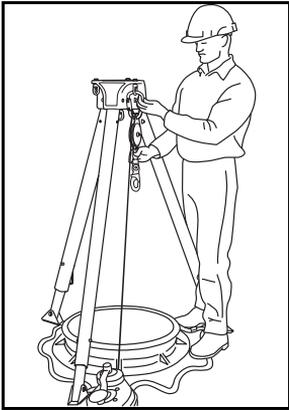


- (4) Les composants optimaux qui doivent être fixés au trépied MSA Tripod, comme la poulie de montage en deux pièces, devraient être raccordés au trépied à cette étape. Suivre les instructions d'utilisation de chacun des composants qui doit être raccordé au trépied MSA Tripod.

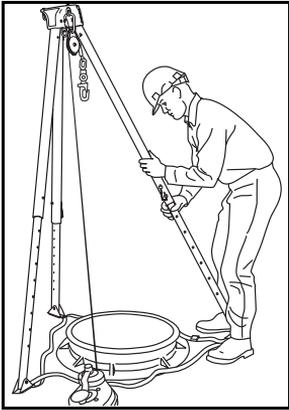

- (5) Relever le trépied MSA Tripod une patte à la fois : tirer sur la goupille (fixée dans la partie supérieure de la patte), faire glisser graduellement la partie inférieure de la patte hors de la partie supérieure et insérer la goupille. Répéter l'opération pour chaque patte, jusqu'à ce que le trépied MSA Tripod soit à la hauteur désirée. La tête du trépied MSA Tripod doit être de niveau lorsque l'installation sera terminée. Faire attention de ne pas étirer chaque patte trop loin d'une seule fois, car cela risquerait de faire tomber le trépied MSA Tripod.

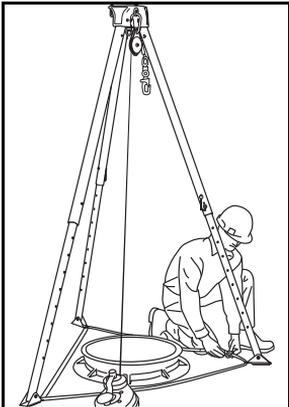

- (6) Lorsque la hauteur désirée est atteinte, vérifier que le trépied MSA Tripod est en position stable et bien verticale.

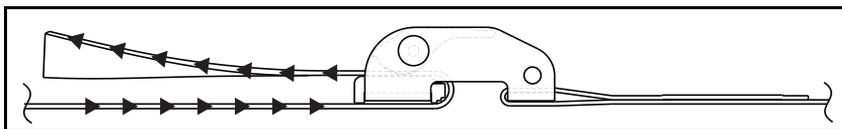

- (7) Passer la sangle de support des pattes dans les anneaux de fixation au bas de chaque patte du trépied MSA Tripod. Vérifier que les goupilles de toutes les pattes sont fixées solidement et placer les pieds bien à plat. Pour fixer la sangle dans tous les raccords, passer son extrémité libre dans la boucle à came et serrer.
- (8) Lorsque tout l'équipement est en place sur le trépied MSA Tripod, effectuer une dernière vérification de la verticalité et de la stabilité de l'ensemble. Faire les derniers ajustements. Ensuite, ouvrir le panneau d'accès ou le couvercle de trou d'homme.

3.3.2 Ranger le trépied MSA Tripod

Pour ranger le trépied MSA Tripod pour le transport ou l'entreposage, suivre la procédure à l'inverse. Pour dégager le verrou des pentures des pattes, tirer la patte vers le bas et vers le centre. Attacher ensemble les pattes du trépied MSA Tripod solidement comme indiqué. Après l'utilisation, remettre le trépied MSA Tripod à la bonne personne ou au bon endroit pour qu'il soit nettoyé et rangé.

3.4 Séquence d'installation

3.4.1 Installation d'un dispositif de sauvetage MSA Rescuer et d'un treuil MSA Winch sur un trépied MSA Tripod

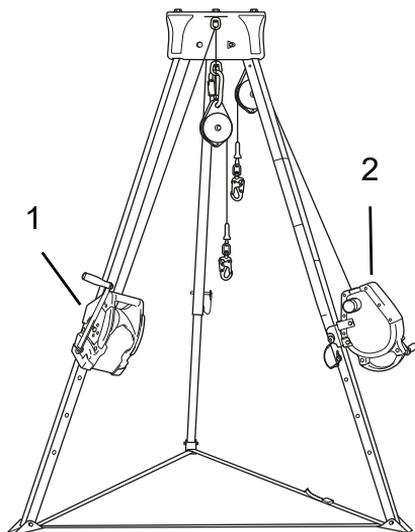


Fig. 5 Position

1 Treuil MSA Winch

2 Dispositif de sauvetage MSA Rescuer

Pour installer le treuil MSA Winch, suivre les instructions ci-dessous et consulter la Fig. 8 .

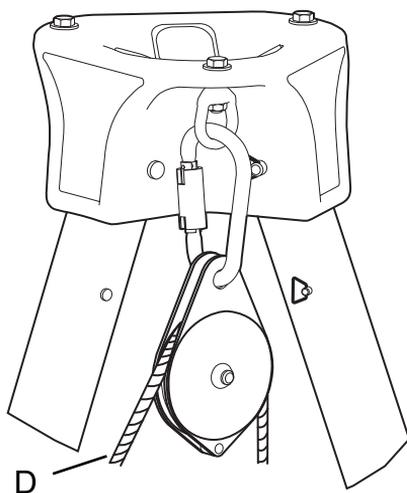


Fig. 6

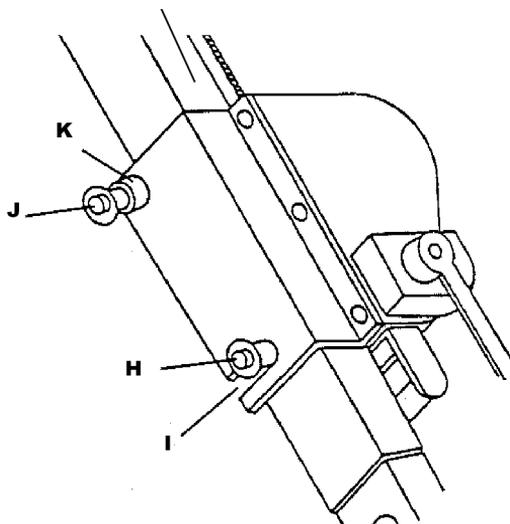


Fig. 7 Face extérieure de la patte du trépied.

D	Treuil ou dispositif antichute	J	Goupille de verrouillage
H	Goupille	K	Trous
I	Fente		

- (1) Conformément aux instructions du trépied, l'ajuster à une hauteur qui est facile d'atteinte par la personne qui l'installe.
- (2) Placer le treuil sur le sol à droite (lorsqu'on fait face à la patte) de l'une des pattes et extraire environ 9 pi (2,7 m) de corde (D).

- (3) Capeler le câble autour de la poulie de montage en deux pièces et utiliser un porte-mousqueton (NP 10089207) pour raccorder la poulie au trépied à DROITE de la patte sur laquelle le treuil est installé.
- Remarque :** Le mousqueton du treuil doit pendre à l'intérieur du trépied.
- (4) Si un dispositif antichute, comme le MSA Rescuer, est utilisé, le placer à droite d'une patte du trépied et extraire suffisamment de corde pour la capeler sur la poulie de montage en deux pièces et la fixer à la tête du trépied à droite de la patte à laquelle le dispositif antichute sera fixé.
 - (5) Ajuster le trépied à la hauteur de travail désirée.
 - (6) Insérer la goupille de verrouillage positif du treuil partiellement dans la patte du trépied sur laquelle le treuil sera installé en partant du côté gauche de la face extérieure de la patte. Consulter la Fig. 8 .
 - (7) Monter le treuil sur la patte du trépied en plaçant la fente (I) du support de fixation par-dessus la goupille (H) de l'étape précédente.

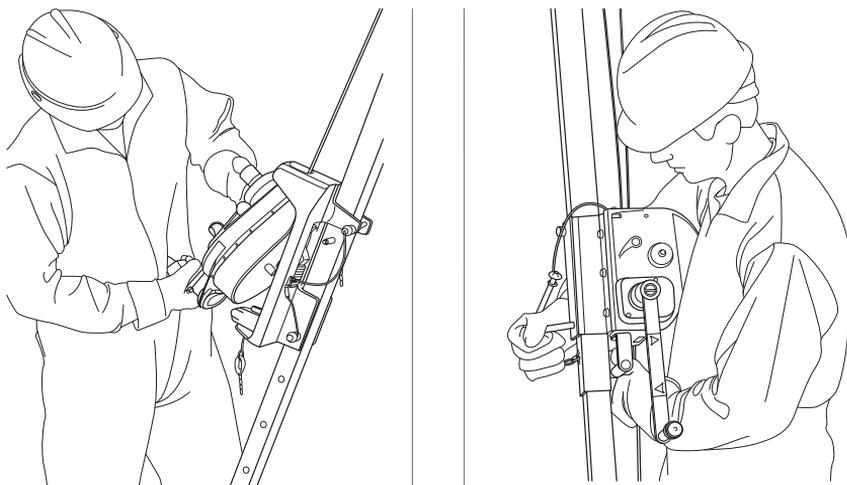


Fig. 8 Fixation du crochet d'ancrage à la tête du trépied.



Attention !

S'assurer de finir d'insérer la goupille de la patte du trépied dans la patte et dans le boîtier du treuil.

- (8) Installer la goupille de verrouillage dans le trou du haut du support de fixation du treuil et le trou arrière de la patte du trépied.
- (9) Si un dispositif antichute doit être installé, fixer ce produit sur la patte du trépied précédemment sélectionnée au moyen du support de fixation (NP 506216 et 506232). Passer la goupille du bas du support dans un des trous de la partie inférieure de la patte du trépied. La goupille du haut du support se fixe à l'intérieur de la partie supérieure de la patte du trépied. Pour la plupart des applications, il est préférable d'un point de vue ergonomique de monter le dispositif antichute à la hauteur de la taille.
- (10) Installer la sangle de support des pattes et vérifier que le trépied est stable et vertical. Vérifier que toutes les goupilles des pattes sont fixées solidement.
- (11) Tout l'équipement étant en place sur le trépied, faire les derniers ajustements et la dernière vérification de verticalité, d'adhésion des pieds, et de tension et de stabilité de la sangle de support des pattes.

3.5 Raccordements adéquats

3.5.1 Utilisation des fixations de la tête

Le porte-mousqueton (NP 10089207) est utilisé pour monter la poulie de montage en deux pièces MSA facultative (NP 506222) aux points de fixation latéraux de la tête du trépied MSA Tripod. La poulie de montage en deux pièces est conçue pour être utilisée avec le dispositif de sauvetage MSA Rescuer ou le treuil MSA Winch. Le câble du dispositif de sauvetage MSA Rescuer ou du treuil doit passer dans la poulie de montage en deux pièces et descendre dans le centre de l'accès de travail. Le treuil Lynx pour flèche facultatif peut être fixé au point de fixation central de la tête du trépied MSA Tripod. Communiquer avec MSA pour obtenir de plus amples renseignements au sujet du raccordement des composants facultatifs au trépied MSA Tripod ou consulter les instructions d'utilisation fournies séparément avec chaque composant.

3.5.2 Raccordements

Lors du raccordement d'un mousqueton automatique à un ancrage ou de différents composants d'un dispositif entre eux, s'assurer qu'aucun dégagement accidentel (décrochage) ne peut se produire. Le décrochage est possible lorsqu'une interférence entre un mousqueton automatique et le raccord auquel il est attaché fait en sorte que le dispositif de verrouillage ou le passant du mousqueton s'ouvre accidentellement. Le décrochage survient lorsqu'un mousqueton automatique est raccordé à un anneau trop petit comme un boulon à œil ou un autre raccord n'ayant pas une forme compatible. Utiliser uniquement des mousquetons et porte-mousquetons autobloquants ou à fermeture automatique afin de réduire la possibilité de décrochage des raccords. Ne jamais utiliser de mousquetons ni de raccords qui ne ferment pas complètement sur le point d'ancrage. Ne pas faire de nœuds dans la longe. Ne pas raccrocher la longe à elle-même. Les mousquetons et les porte-mousquetons ne doivent pas être raccordés les uns aux autres. Ne pas raccorder deux mousquetons à un même anneau en D. Toujours respecter les directives du fabricant fournies avec chaque composant du dispositif.

4 Entretien, réparations et entreposage

4.1 Directives de nettoyage

Nettoyer le trépied MSA Tripod avec une solution d'eau et de détergent doux. Sécher la quincaillerie avec un linge propre. Ne pas chercher à accélérer le séchage avec de la chaleur. Une accumulation excessive de saleté, de peinture, ou de corps étrangers peut nuire au bon fonctionnement du trépied MSA Tripod et, dans les cas graves, affaiblir le matériau et les joints. Les questions concernant l'état du trépied MSA Tripod et son nettoyage doivent être adressées à MSA.

4.2 Entretien et réparations

L'équipement endommagé ou qui nécessite un entretien doit être marqué comme « INUTILISABLE » et être mis hors service. L'entretien correctif (autre que le nettoyage) et la réparation, comme le remplacement de pièces, doivent être exécutés à l'usine MSA. Ne pas essayer d'effectuer les réparations sur place.

4.3 Entreposage

Entreposer les trépieds MSA Tripod dans un endroit propre, frais et sec. Éviter de l'entreposer en présence de chaleur, d'humidité, d'huile, de produits chimiques et de leurs vapeurs ou d'autres produits pouvant accélérer sa détérioration. Un dispositif endommagé ou nécessitant une réparation ne doit pas être rangé au même endroit que l'équipement utilisable. Les pièces d'équipement souillées, mouillées ou autrement contaminées doivent être correctement entretenues (par exemple, asséchées et nettoyées) avant d'être rangées. Une inspection systématique doit être effectuée par une personne qualifiée avant d'utiliser une pièce d'équipement ayant été rangée pendant une longue période.

5 Inspection

5.1 Fréquence d'inspection

Inspecter le trépied MSA Tripod avant chaque utilisation. Mettre le trépied MSA Tripod hors service si le produit a subi des forces d'arrêt de chute.

5.2 Inspection systématique

L'administrateur du programme doit maintenir une documentation des inspections de l'équipement. Cette documentation doit inclure, au moins, l'identification de l'équipement, la date de l'inspection, le nom de la personne compétente ou qualifiée effectuant l'inspection et le résultat de cette inspection.

L'administrateur du programme doit définir les critères d'inspection pour l'équipement. Ces critères doivent correspondre aux critères les plus restrictifs établis par le fabricant ou les dépasser. Garder les critères d'inspection à jour en fonction des changements dans les habitudes ou les conditions d'utilisation.

Des examens périodiques doivent être effectués, conformément aux instructions du fabricant par une personne, autre que l'utilisateur, compétente pour l'examen du trépied MSA Tripod. L'intervalle sera dicté par l'utilisation, les réglementations locales et les conditions environnementales, et sera au moins annuel. Consulter le tableau ci-dessous pour plus de renseignements. Un registre des résultats de l'examen doit être conservé.

Usage	Intervalle
Occasionnel à léger	Annuellement (12 mois)
Moyen à intensif	Semestriellement à annuellement (6 à 12 mois)
Extrême à continu	Trimestriellement à semestriellement (3 à 6 mois)

Tab. 9 Intervalle des examens périodiques

L'utilisation doit être déterminée par une personne compétente. Une personne compétente est une personne, autre que l'utilisateur, compétente dans l'examen des EPI conformément aux instructions de MSA.

Noter le détail des inspections systématiques dans le journal d'inspection fourni. Poinçonner ou faire une marque indélébile sur la grille d'inspection fixée au trépied MSA Tripod. Ne pas utiliser un trépied MSA Tripod dont la dernière inspection systématique remonte à plus de six (6) mois. Les trépieds MSA Tripod dont la date d'inspection systématique remonte à plus de six (6) mois doivent être marqués comme « INUTILISABLE » et mis hors service jusqu'à ce qu'ils passent une inspection systématique.

5.3 Étapes de l'inspection

- (1) Inspecter les étiquettes du trépied MSA Tripod pour vérifier qu'elles sont présentes et lisibles. Vérifier la grille d'inspection systématique afin de s'assurer qu'une inspection systématique a été réalisée au cours des six derniers mois. Si la grille n'indique pas qu'une inspection systématique a été réalisée au cours des six derniers mois (en étant poinçonné), ou si l'une ou l'autre des étiquettes est manquante ou illisible, mettre le trépied MSA Tripod hors service et indiquer qu'il est « INUTILISABLE » jusqu'à ce qu'une personne qualifiée réalise une inspection systématique.
- (2) Inspecter l'assemblage de la tête à la recherche de corrosion, de fissures, de déformation, d'éléments altérés ou manquants, de brûlures et d'exposition aux produits chimiques ou à la chaleur. Consulter la Fig. 10 .
- (3) Inspecter toutes les parties métalliques (la tête, les pattes, les goupilles des pattes, les goupilles de fixation, les pieds) à la recherche de déformation, de cassures, de fissures, de corrosion, de piqûres profondes, d'ébréchures, de bords coupants, de lacérations, d'entailles profondes, de pièces lâches ou manquantes, de mauvais fonctionnement et d'évidence d'exposition à la chaleur ou aux produits chimiques.
- (4) Inspecter toutes les parties non métalliques (les coussinets antidérapants des pieds, les étiquettes et la sangle de support des pattes) à la recherche de lacérations, de bris, d'usure excessive et de pièces lâches ou manquantes. (Les étiquettes doivent aussi être vérifiées conformément à l'étape 1 ci-dessus.) Examiner l'ensemble pour repérer les signes de brûlures, de chaleur excessive et d'exposition aux produits chimiques.

- (5) Vérifier le fonctionnement des pattes du trépied MSA Tripod. Les pattes devraient se déplacer facilement dans leur logement et se tenir fermement lorsqu'elles sont en position entièrement ouverte. La partie inférieure des pattes devrait glisser facilement à l'intérieur de la partie supérieure des pattes sur toute leur longueur. Les pieds du trépied MSA Tripod devraient pivoter facilement et demeurer à plat sur le sol lorsque le trépied MSA Tripod est debout.
- (6) Inspecter chaque composant et sous-système du système au complet selon les directives pertinentes du fabricant.
- (7) Rechercher tout signe de dommage, d'entretien inadéquat de l'équipement, d'altération, d'usure excessive et toute condition susceptible de remettre en question la capacité de l'équipement à servir à son usage prévu.

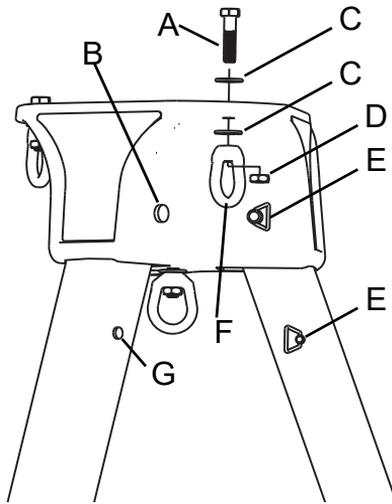


Fig. 10 Points d'inspection

A	Boulons (quantité : 4)	E	Anneau ouvert (quantité : 6)
B	Grand axe d'assemblage (quantité : 3)	F	Écrou à œil (quantité : 4)
C	Rondelle (quantité : 8)	G	Petit axe d'assemblage (quantité : 3)
D	Écrou-frein (quantité : 4)		

5.4 Mesures correctives

Lorsqu'une inspection révèle l'une ou l'autre des conditions mentionnées, le trépied MSA Tripod doit être immédiatement mis hors service et marqué comme « INUTILISABLE » jusqu'à ce qu'il soit détruit ou soumis à un entretien par l'organisme de l'utilisateur. Les dommages, l'usure excessive et le vieillissement sont généralement réparables par l'usine. En présence de ces problèmes, le trépied MSA Tripod doit être immédiatement mis hors service et marqué comme « INUTILISABLE » jusqu'à ce qu'il soit réparé. Pour la mise au rebut, soumettre le trépied MSA Tripod à une personne qualifiée et autorisée à réaliser l'inspection systématique. Pour toute question sur la possibilité de réparation, communiquer par écrit avec MSA ou un centre d'entretien dûment autorisé avant d'utiliser le trépied MSA Tripod de nouveau.

5.5 Registre d'inspection

Adresse et coordonnées du fournisseur :

Numéro de modèle :

Numéro de série :

Date de fabrication :

Date d'achat :

Date de la première utilisation :

Historique des examens périodiques (voir le tableau) :

Date de l'examen	Défauts trouvés	Mesure corrective ou réparation	Responsable de la réparation Nom et signature	Date du prochain examen Examineur	Examineur Nom et signature



CA

CA

Instrucciones de uso

Trípode MSA

**Model Number / Número de modelo /
Numero de modele**



Doc./Mat.: 10103973/08
Especif. impr.: 10000005389 (F)
CR 800000059060



¡Aviso!

Las normativas nacionales, al igual que las leyes estatales, provinciales y federales establecen que el usuario reciba capacitación pertinente antes del uso de este producto. Utilice este manual como parte del programa de capacitación de seguridad específico para el cargo del usuario. Estas instrucciones deberán suministrarse al usuario, quien deberá leerlas antes del uso del producto y conservarlas para futuras consultas. El usuario debe leer, comprender (o hacerse explicar) y respetar todas las instrucciones, las etiquetas, los marcados y las advertencias que traen tanto el producto como los demás productos pensados para el uso junto al mismo. **DE LO CONTRARIO PUEDEN PROVOCARSE LESIONES GRAVES O INCLUSO LA MUERTE.**

La garantía que ofrece MSA sobre su producto quedará anulada si la instalación y el uso del mismo no se realizan de manera conforme con las instrucciones proporcionadas en este manual. Respételas en todo momento para proteger su seguridad y la de sus trabajadores.

Lea y respete las ADVERTENCIAS y PRECAUCIONES incluidas. Para obtener información adicional sobre el uso o la reparación, llame al 1-800-MSA-2222 en horario normal de oficina.

MSA, MSA The Safety Company y el logotipo de MSA The Safety Company son marcas registradas de MSA Technology, LLC en los Estados Unidos y/o en otros países. Para ver las demás marcas registradas, consulte el sitio web <https://us.msasafety.com/Trademarks>



The Safety Company

1000 Cranberry Woods Drive
Cranberry Township, PA 16066
EE. UU.
Teléfono 1-800-MSA-2222
Fax 1-800-967-0398

Para conocer los contactos locales MSA, visite nuestro sitio web www.MSAsafety.com

Tabla de contenido

1	Normas de seguridad	4
1.1	Uso correcto	4
1.2	Conformidad	4
1.3	Capacitación	4
1.4	Medidas de seguridad y precaución requeridas	5
1.5	Restricciones de uso	6
1.6	Información sobre la responsabilidad	8
1.7	Garantía	8
2	Descripción	9
2.1	Requisitos del sistema	9
2.2	Dimensiones	11
2.3	Aplicaciones típicas	12
2.4	Cabezas	14
2.5	Patas de extensión	14
2.6	Accesorios opcionales del trípode MSA	15
2.7	Marcas y etiquetas	16
3	Uso	17
3.1	Planeación del uso de los sistemas	17
3.2	Inspección antes de cada uso	19
3.3	Montaje y desmontaje del trípode MSA	19
3.4	Secuencia de instalación	22
3.5	Cómo hacer las conexiones adecuadas	25
4	Cuidado, mantenimiento y almacenamiento	25
4.1	Instrucciones para la limpieza	25
4.2	Mantenimiento y servicio	25
4.3	Almacenamiento	25
5	Inspección	26
5.1	Frecuencia de inspección	26
5.2	Inspección formal	26
5.3	Procedimiento de inspección	26
5.4	Acción correctiva	27
5.5	Registro de inspecciones	28

MX

1 Normas de seguridad

1.1 Uso correcto

El trípode MSA es principalmente un componente de un conector de anclaje de un sistema personal de detención de caídas. Según los elementos de enganche incluidos, también se puede usar para posicionamiento en el lugar de trabajo, ascenso por escaleras, rescate, recuperación, evacuación, operaciones de entrada y salida de espacios confinados y subida y bajada de material.

El uso del trípode MSA debe garantizar el respeto de estas instrucciones de uso y, además, está sujeto a la aprobación, bajo las normas y reglamentaciones de seguridad del usuario, del director de seguridad, supervisor o una persona calificada.

Asegúrese de que la selección del trípode MSA sea adecuada para el uso y el lugar de trabajo correspondientes. Si surgiera alguna discrepancia entre estas instrucciones de uso y otras normas o pautas de la organización del usuario, no use el trípode MSA hasta que dicha diferencia se resuelva. Consulte todos los requisitos de OSHA (Administración de seguridad y salud ocupacional) a nivel local, estatal y federal, en materia de equipos de protección individual. En Canadá, consulte las reglamentaciones provinciales y federales, y las normas CSA Z259.10, Z259.11 y Z259.18.

1.2 Conformidad

El producto puede cumplir con:

- EN795 y/o
- Requisitos de OSHA

En la etiqueta del producto encontrará las notificaciones específicas de conformidad.

1.3 Capacitación

Los usuarios de los productos MSA deben familiarizarse con las instrucciones de uso y recibir una capacitación adecuada por parte de una persona competente en cuanto a:

- identificación, evaluación y control de los peligros en el lugar de trabajo
- selección, inspección, uso, almacenamiento y mantenimiento
- planeación del uso incluyendo el cálculo de la distancia de caída libre y de la distancia total de caída
- compatibilidad y selección del anclaje/conectores de anclaje incluyendo las conexiones para prevenir la liberación accidental
- ubicación adecuada de la conexión de los cordones/arneses
- planeación e implementación de la evacuación y el rescate
- consecuencias de un uso incorrecto

Para aplicaciones en espacios confinados:

- Consulte las normas OSHA 29 CFR 1910.146 y ANSI Z117.1.

Evalúe periódicamente (por lo menos una vez al año) la eficacia de la capacitación, y determine si es necesario proporcionar capacitación adicional. Póngase en contacto con MSA para pedir información sobre la capacitación.



1.4 Medidas de seguridad y precaución requeridas



¡Aviso!

- ▶ NO supere la distancia de caída libre permitida ni las fuerzas máximas de detención de caídas especificadas conforme a las normas vigentes o según los componentes del subsistema.
- ▶ El anclaje al cual está enganchado el trípode MSA debe tener la capacidad adecuada para el uso previsto. Consulte las secciones 2.1.4 "Anclajes y conectores de anclaje" y 3 "Uso" para obtener información detallada sobre la resistencia del anclaje y la carga.
- ▶ Al instalar o quitar el trípode MSA limite la exposición a los riesgos de caída. Se puede requerir un sistema de detención de caídas independiente.
- ▶ Asegúrese de que la distancia de caída sea suficiente conforme a las normas vigentes o según los requisitos de los componentes del subsistema.
- ▶ Prevenga las caídas pendulares y los golpes contra objetos en la trayectoria de caída o junto a ella. Retire siempre los obstáculos que pueda haber bajo el área de trabajo para asegurar una trayectoria de caída despejada. Mantenga el área de trabajo libre de escombros, obstáculos, riesgos de tropiezo y líquidos derramados que puedan comprometer la seguridad del uso del sistema de protección contra caídas. NO use el trípode MSA a menos que una persona calificada haya inspeccionado el lugar de trabajo y haya determinado que no es posible eliminar los riesgos identificados ni prevenir la exposición a los mismos.
- ▶ Trabaje directamente bajo el conector de anclaje en todo momento. Un arnés de cuerpo completo es el único dispositivo de sujeción del cuerpo aceptable que puede utilizarse con los sistemas de detención de caídas.
- ▶ NO hay que fiarse del tacto o del oído para verificar si el gancho de seguridad o el mosquetón se cierran correctamente. Asegúrese antes del uso de que el gatillo y la trabilla estén perfectamente cerrados.
- ▶ Si el trípode MSA está dañado o se ha visto sometido a fuerzas de detención de caídas o de impacto, debe ponerse fuera de servicio de inmediato y marcarse como "INUTILIZABLE" hasta su eliminación.
- ▶ NO deje el trípode MSA instalado en lugares en los que pueda sufrir daños o deterioro. En las secciones 4 "Cuidado, mantenimiento y almacenamiento" y 5 "Inspección" encontrará información detallada sobre el mantenimiento y la inspección. No deje cargas sin vigilancia en el trípode MSA.
- ▶ NO use el producto si el cordón o el amortiguador pueden verse expuestos a bordes afilados o abrasivos, a metal cizallado o expandido o perfiles de acero cortados. Los bordes afilados pueden cortar un cordón o un amortiguador durante una caída. Antes de trabajar sobre bordes afilados o abrasivos, use un revestimiento o almohadillado para cubrirlos.
- ▶ Las sustancias químicas, el calor y la corrosión pueden estropear el trípode MSA. En ambientes expuestos a estas condiciones se requieren inspecciones más frecuentes.
- ▶ NO use el trípode MSA cerca de máquinas en movimiento, lugares que representen riesgos eléctricos o con temperaturas muy altas, llamas o metal fundido.
- ▶ NO use el equipo de detención de caídas o de rescate en ambientes que alcancen temperaturas de más de 130 °F (34 °C) o de menos de -30 °F (-34 °C).
- ▶ NO use el trípode MSA cerca de equipos energizados o en lugares en los que puedan producirse contactos con líneas de alta tensión. Los componentes metálicos pueden proveer un camino para que circule la corriente eléctrica, lo que puede dar lugar a descargas eléctricas o electrocución.
- ▶ Elimine totalmente los contaminantes de la superficie, como concreto, estuco, material de cobertura, etc., ya que pueden precipitar el corte o la abrasión de los componentes enganchados.
- ▶ Los trípodes MSA se deben asignar y usar únicamente en aplicaciones aprobadas.
- ▶ Se prohíbe efectuar modificaciones, reubicaciones o adiciones no autorizadas a la extensión del conector de anclaje.

- ▶ NO modifique este equipo ni lo utilice intencionalmente de forma inadecuada. NO use equipos de protección contra caídas para finalidades distintas de aquellas para las cuales están diseñados.
- ▶ Solo se puede enganchar un sistema de protección contra caídas al trípode MSA. No enganche más de un usuario o sistema al anclaje.
- ▶ Si el EPI se vende a terceros, es esencial entregar junto al mismo las instrucciones de uso, mantenimiento y revisión periódica en el idioma de destino.
- ▶ NO use productos de protección contra caídas bajo el efecto de drogas o alcohol.
- ▶ Solo MSA o personas o centros autorizados por escrito por la misma pueden realizar reparaciones en el equipo. Se prohíbe efectuar reparaciones o modificaciones no autorizadas.
- ▶ RESCATE Y EVACUACIÓN: El usuario debe tener un plan de rescate y los medios necesarios para implementarlo. El plan debe tener en cuenta el equipo y la capacitación especial que se requieren para poder realizar un rápido rescate en todas las condiciones previsible. Si el rescate se realiza desde un lugar confinado, se deben tener en cuenta las disposiciones del reglamento 1910.146 de OSHA y la norma ANSI Z 117.1. Aunque el plan de rescate y los medios para implementarlo deben estar siempre disponibles, es oportuno procurar al usuario un medio de evacuación sin la asistencia de otras personas. De esta forma el usuario podrá llegar más pronto a un lugar seguro y reducir así el riesgo para los socorristas.

Hacer caso omiso de estas advertencias puede comportar lesiones graves o incluso la muerte.

1.5 Restricciones de uso

Las siguientes restricciones deben tenerse en cuenta y planificarse antes de utilizar el trípode MSA.

1.5.1 Limitaciones físicas

El trípode MSA está diseñado para ser utilizado por una persona con un peso total de máximo 400 lb (182 kg) incluyendo la ropa, las herramientas y demás accesorios que lleve puestos, o para la subida o bajada de materiales con un peso total de máximo 620 lb (280 kg). Las personas con patologías musculares u óseas o con otros problemas físicos deben consultar con un médico antes de usar un sistema personal de detención de caídas en el que esté incorporado un trípode MSA. Las mujeres en embarazo y los menores de edad no deben utilizar estos sistemas bajo ninguna circunstancia. Una edad avanzada y un estado físico no satisfactorio son factores que pueden reducir la capacidad de soportar cargas de impacto durante la detención de una caída o una suspensión prolongada. Consulte con un médico si tiene dudas sobre la capacidad física para el uso seguro de este producto para la detención de caídas o la suspensión.

1.5.2 Riesgos

El trípode MSA se debe instalar en una superficie limpia y seca.

Los ambientes ácidos, alcalinos o con sustancias agresivas pueden estropear los herrajes del trípode MSA. Si se trabaja en un ambiente con sustancias químicas agresivas, consulte con MSA para determinar cuáles son los componentes más adecuados según las condiciones específicas.

Las sustancias químicas, el calor y la corrosión pueden estropear el trípode MSA. En ambientes con riesgos químicos, calor y corrosión se requieren inspecciones formales más frecuentes. No use el producto en ambientes con temperaturas de más de 134 °F (34 °C). Evite la exposición prolongada a ambientes corrosivos. Preste mucha atención al trabajar cerca de fuentes eléctricas energizadas. Manténgase a la debida distancia (por lo menos 10 pies [3 m] preferiblemente) de objetos que comporten riesgos eléctricos. Al trabajar cerca de partes de maquinaria en movimiento (p. ej. transportadores, ejes giratorios, prensas, etc.), asegúrese de que no haya elementos flojos en ninguna de las partes del sistema.

Sustancias químicas	RESISTENCIA			
	Nylon	Poliéster	Acero inoxidable (304)	Acero galvanizado
Ácidos fuertes (diluidos)	Insuficiente	Buena	Aceptable	Insuficiente
Ácidos fuertes (concentrados)	Insuficiente	Aceptable*	Insuficiente	Insuficiente
Ácidos débiles (diluidos)	Insuficiente	Buena	Buena	Insuficiente
Ácidos débiles (concentrados)	Insuficiente	Buena	Buena	Insuficiente
Álcalis fuertes (diluidos)	Buena	Insuficiente	Buena	Insuficiente
Álcalis fuertes (concentrados)	Aceptable	Insuficiente	Aceptable	Insuficiente
Álcalis débiles (diluidos)	Buena	Aceptable	Buena	Aceptable
Álcalis débiles (concentrados)	Buena	Insuficiente	Aceptable	Insuficiente
Alcohol	Buena	Aceptable	Buena	Buena
Aldehídos	Buena	Insuficiente	Buena	Buena
Éteres	Buena	Insuficiente	Buena	Buena
Hidrocarburos halogenados	Buena	Buena	Buena	Buena
Fenoles	Insuficiente	Insuficiente	Buena	Buena
Agentes blanqueadores	Insuficiente	Buena	Aceptable	Insuficiente
Cetonas	Buena	Insuficiente	Buena	Aceptable
Aceites y grasas lubricantes	Buena	Buena	Buena	Buena
Jabones y detergentes	Buena	Buena	Buena	Buena
Agua de mar	Buena	Buena	Aceptable	Insuficiente
Disolventes aromáticos	Buena	Insuficiente	Buena	Buena

* El ácido sulfúrico concentrado ataca el poliéster

1.5.3 Máxima inclinación de anclaje



¡Aviso!

Instale el equipo en una superficie llana.

Hacer caso omiso de esta advertencia puede comportar lesiones graves o incluso la muerte.

La superficie (anclaje) en la que se instala el trípode MSA debe tener una inclinación máxima de 6 pulgadas (152 mm) en una distancia de 10 pies (3 m). Si la inclinación supera este valor (2.8°) el trípode MSA podría deslizarse o volcarse.

1.5.4 Desgaste y deterioro

Todo trípode MSA que presente señales de desgaste o deterioro excesivo o problemas de funcionamiento debe ponerse fuera de servicio y marcarse como "INUTILIZABLE" hasta su reparación.

1.5.5 Fuerzas de impacto

El trípode MSA debe cargarse exclusivamente en dirección vertical; es decir, con la carga directamente bajo la cabeza del mismo.

Todo trípode MSA que se haya visto sometido a las fuerzas de detención de una caída deberá ponerse fuera de servicio de inmediato y marcarse como "INUTILIZABLE" hasta que pase el procedimiento de inspección formal.

1.5.6 Ambiente

Las sustancias químicas, el calor y la corrosión pueden estropear el conector de anclaje de anillo en D de un solo punto. En ambientes expuestos a estas condiciones se requieren inspecciones más frecuentes. No use el producto en ambientes con temperaturas de más de 134 °F (34 °C). Preste atención al trabajar cerca de objetos que comporten riesgos eléctricos, maquinaria en movimiento y superficies abrasivas.

1.6 Información sobre la responsabilidad

MSA declina toda responsabilidad en caso de que el dispositivo se haya utilizado de forma inadecuada o no conforme a lo previsto. La selección y el uso del dispositivo son responsabilidad exclusiva de cada uno de los operadores.

Toda reclamación de responsabilidad y todo derecho de garantía, incluyendo la garantía que ofrece MSA para su dispositivo, se anulan en caso de un uso o un mantenimiento no conformes con las instrucciones de este manual.

1.7 Garantía

Garantía explícita – MSA garantiza este producto contra defectos mecánicos y de calidad de fabricación durante un período de un (1) año a partir del primer uso, o de dieciocho (18) meses a partir de la fecha de envío, lo que ocurra primero, siempre y cuando se hayan respetado las instrucciones y recomendaciones de MSA para el uso y el mantenimiento. Los repuestos y las reparaciones se garantizan por un período de noventa (90) días a partir de la fecha de reparación del producto o de venta del repuesto, lo que ocurra primero. MSA queda eximida de toda responsabilidad de garantía en caso de reparaciones o modificaciones por parte de personas no asignadas por la empresa misma o diferentes del personal autorizado para el mantenimiento, o en caso de daños debidos a un uso incorrecto del producto. Ningún agente, empleado ni representante de MSA tiene autoridad alguna para vincular a MSA a ninguna afirmación, representación o modificación de la garantía relacionadas con los bienes vendidos bajo este contrato. MSA no ofrece garantía alguna sobre los componentes o accesorios no fabricados por la misma; se limitará únicamente a transmitir al comprador las garantías de los fabricantes de dichos componentes. **ESTA GARANTÍA SE OTORGA EN LUGAR DE CUALQUIER OTRA GARANTÍA, YA SEA EXPRESA, TÁCITA O ESTATUTARIA, Y SE LIMITA ESTRICTAMENTE A LOS TÉRMINOS AQUÍ EXPUESTOS. MSA DECLINA EXPRESAMENTE TODO TIPO DE GARANTÍA DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO ESPECÍFICO.**

Recurso exclusivo – Se conviene expresamente que el único y exclusivo recurso del comprador en caso de incumplimiento de esta garantía, de cualquier conducta negligente de MSA o cualquier otra causa de acción, consistirá en la reparación y/o sustitución, a discreción de MSA, del equipo o de los componentes que, una vez examinados por MSA, resulten defectuosos. La sustitución del equipo y/o sus componentes se realizará sin costo alguno para el comprador, FOB, en el lugar de destino indicado por el mismo. El incumplimiento de MSA en reparar con éxito el producto no conforme, no hace que el recurso establecido por este medio falle en su propósito esencial.

Exclusión de daños consecuenciales - El comprador entiende y acuerda específicamente que bajo ninguna circunstancia MSA será responsable ante el comprador por daños o pérdidas económicas, especiales, incidentales o consecuenciales de cualquier tipo, incluyendo pero sin limitarse a la pérdida de ganancias anticipadas y cualquier otra pérdida causada por el funcionamiento incorrecto de los productos. Esta exclusión se aplica a las reclamaciones por infracciones de la garantía, conductas ilícitas o cualquier otro hecho que justifique una causa de acción contra MSA.

Para obtener información complementaria, póngase en contacto con el Departamento de Servicio al Cliente llamando al 1-800-MSA-2222 (1-800-672-2222).

2 Descripción

El trípode MSA es un conector de anclaje diseñado para el desplazamiento tanto de personas como de material.

En la siguiente imagen se ilustra una configuración típica del trípode MSA y los accesorios compatibles que se utilizan en el montaje de un sistema de detención de caídas.

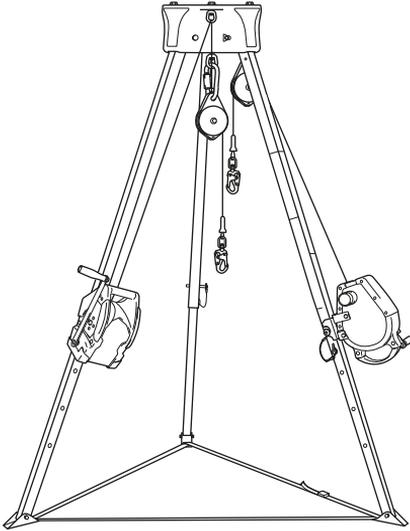


Fig. 1 Configuración típica del trípode MSA

2.1 Requisitos del sistema

2.1.1 Especificaciones de uso

- Altura de trabajo: 91 pulg. (2.3 m)
- Peso: 45 lb (20 kg)
- Pies antideslizantes
- La cabeza del trípode MSA está hecha en aleación de aluminio, y las patas, en aleación de aluminio de alta resistencia a la tracción.
- La capacidad para el desplazamiento de personas es de 400 lb (182 kg) incluyendo el peso del usuario más la ropa, las herramientas y demás objetos que este lleve puestos.
- La capacidad para el desplazamiento de material es de 620 lb (280 kg).
- Cuando se usa como parte de un sistema personal de detención de caídas, las fuerzas de detención de la caída no deben superar las 1800 lbf (8 kN).
- La fuerza estática vertical mínima con las patas completamente extendidas y los pies apoyados en una superficie rígida y llana es de 5000 lb (22.0 kN).

2.1.2 Compatibilidad de los componentes y subsistemas

Los trípodes MSA están diseñados para ser utilizados con componentes y subsistemas de conexión aprobados por MSA. El uso de los trípodes MSA con productos fabricados por terceros y no aprobados por escrito por MSA puede comprometer la compatibilidad funcional entre las partes del sistema y la seguridad y confiabilidad del sistema entero. Los subsistemas de conexión deben ser adecuados para el uso en la aplicación en cuestión (p. ej. detención de caídas o retención). MSA produce una gama completa de subsistemas de conexión para cada aplicación. Póngase en contacto con MSA para pedir información más detallada al respecto. Consulte las instrucciones que le ha suministrado el fabricante junto al componente o al subsistema de conexión para determinar la compatibilidad. Para todas las aplicaciones de detención para las que vaya a utilizarse el trípode, la fuerza máxima de detención de la caída no debe superar un valor de 1800 lbf (8 kN).

Póngase en contacto con MSA si tiene dudas en cuanto a la compatibilidad de los equipos utilizados con el trípode.

2.1.3 Compatibilidad de los conectores

Los conectores, como los anillos en D, los ganchos de seguridad y los mosquetones, deben tener una resistencia a la rotura de mínimo 5000 lbf (22 kN). Los conectores de MSA cumplen este requisito. Los herrajes de conexión deben ser compatibles en cuanto a dimensiones, fuerza y resistencia. Los conectores no compatibles se pueden desenganchar accidentalmente. Verifique siempre la compatibilidad del gancho de seguridad o mosquetón de conexión con el anillo en D del arnés o el conector de anclaje. Use únicamente ganchos de seguridad y mosquetones con cierre y bloqueo automático con el arnés.

Use únicamente ganchos de seguridad y mosquetones con cierre y bloqueo automático para reducir el riesgo de desconexión accidental. No use ganchos de seguridad o conectores que no se cierren por completo al engancharlos.

- No ate nudos en el cordón.
- No una ganchos de seguridad y mosquetones entre sí.
- No conecte dos (2) ganchos de seguridad a un (1) anillo en D.

2.1.4 Anclajes y conectores de anclaje

Los anclajes y conectores de los sistemas personales de detención de caídas deben:

- a) tener una resistencia capaz de soportar y aguantar al menos 5000 libras (22.2 kN) en las direcciones permitidas por el sistema sin fallar;
- b) contar con una certificación expedida por un ingeniero en la que se declare que tienen la fuerza requerida para la detención de caídas o la restricción de desplazamiento, según sea pertinente.

Cuando hay más de una persona enganchada a un anclaje, la fuerza mínima de anclaje debe multiplicarse por el número de sistemas personales de detención de caídas enganchados.

2.2 Dimensiones

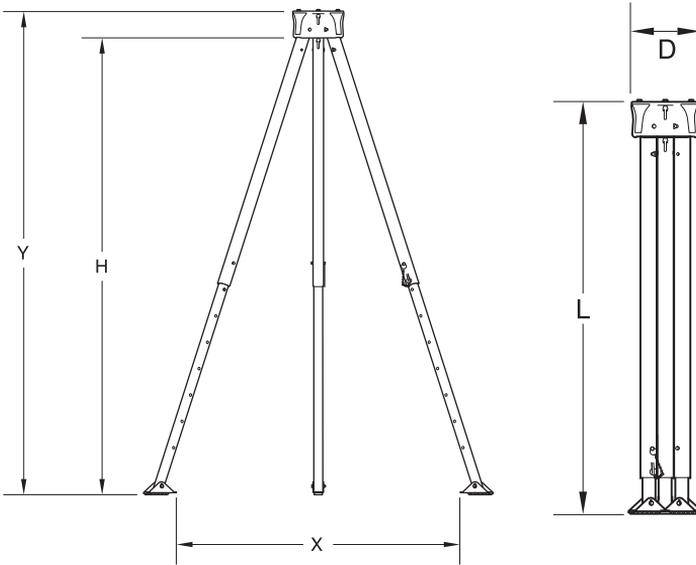


Fig. 2 Referencias dimensionales

Tamaño del producto cuando está en la configuración de transporte o almacenamiento:

Longitud (L):	63 pulg. (1.6 m)
Diámetro exterior (D):	10 pulg. (0.3 m)

Distancia interior (X) entre los pies con las siguientes configuraciones:

Patas con la máxima extensión:	59 pulg. (1.5 m)
Patas con la mínima extensión:	37 pulg. (0.9 m)

Altura total (Y) a la parte superior de la cabeza con las siguientes configuraciones:

Patas con la máxima extensión:	96 pulg. (2.4 m)
Patas con la mínima extensión:	60 pulg. (1.5 m)

Altura libre interior (H) con las siguientes configuraciones:

Patas con la máxima extensión:	91 pulg. (2.3 m)
Patas con la mínima extensión:	55 pulg. (1.4 m)

Notas: Cuando se añaden equipos a la cabeza del trípode MSA, se reduce la altura libre.

2.3 Aplicaciones típicas




No use el rescatador MSA para el desplazamiento de material.

No suba ni baje a un usuario con el rescatador MSA salvo en aplicaciones de rescate.

El cabrestante MSA se puede usar para subir o bajar a un usuario; sin embargo, no es un dispositivo para la detención de caídas. Al usar un cabrestante MSA para subir y bajar a un usuario, este se debe conectar también a un rescatador MSA o a otro equipo de detención de caídas apropiado.

Hacer caso omiso de estas advertencias puede comportar lesiones graves o incluso la muerte.

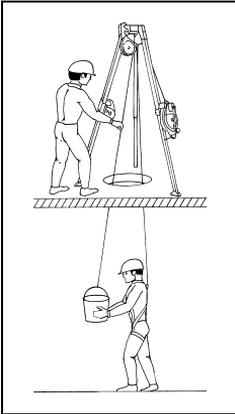

Use un cabrestante MSA para bajar el material.

Enganche de un trabajador al rescatador MSA para la detención de caídas y el rescate de emergencia.


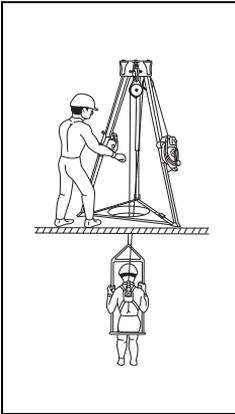


Ilustración de un cabrestante MSA para subir o bajar a un trabajador en un asiento de suspensión. Rescatador MSA para detención de caídas y rescate de emergencia.

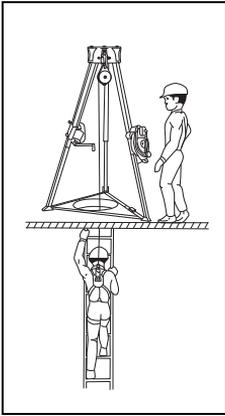

Uso de un rescatador MSA para la detención de caídas y el rescate de emergencia.


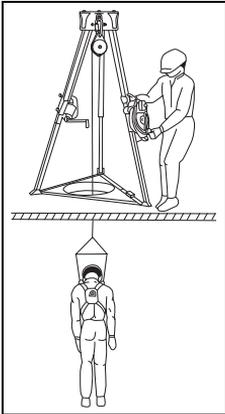


Ilustración de un rescatador MSA y cordón de recuperación en Y para el rescate de emergencia.


MX

2.4 Cabezas

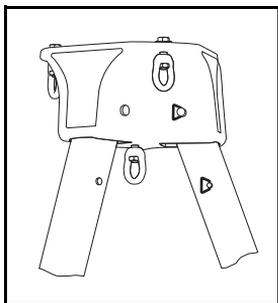

Argolla central con conexión giratoria

La argolla central con conexión giratoria se usa en los sistemas personales de detención de caídas, como líneas de vida verticales o el cordón autorretráctil MSA. Consulte las instrucciones de uso específicas que se le han suministrado junto a estos productos para la instalación y el uso de cada uno de estos componentes opcionales.

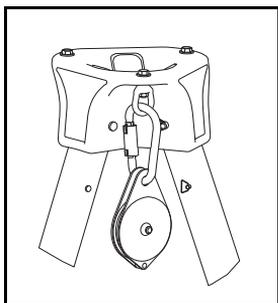


Argollas laterales con conexión giratoria

Las argollas laterales con conexión giratoria se utilizan para el enganche de accesorios como, por ejemplo, la polea con configuración dividida, P/N 506222.

2.5 Patas de extensión

2.5.1 Pasadores de retención, pata (3)

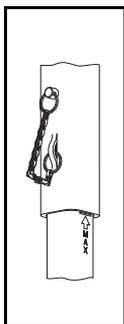



En cada pata de extensión hay un pasador de retención. Los pasadores se introducen en los agujeros seleccionados en las patas superiores e inferiores cuando se alcanza la extensión deseada de la pata.

2.5.2 Correa (1)

La correa en la base de la pata se necesita para mantener la posición de las patas del trípode MSA y para distribuir las cargas aplicadas durante el uso del sistema. Los trípodes MSA tienen enganches en la base de cada pata inferior, a través de los cuales se hace pasar la correa de la base. Esta queda correctamente montada cuando el extremo se hace pasar por los tres enganches, se abrocha mediante la hebilla de leva y se aprieta.

2.5.3 Conversión a correa portadora

La correa de las patas también se puede conectar a la cabeza del trípode mediante un mosquetón, P/N 10089207, y usarse como correa portadora

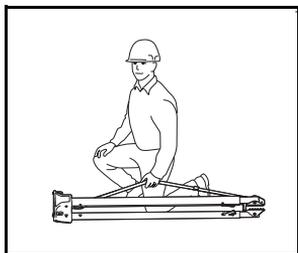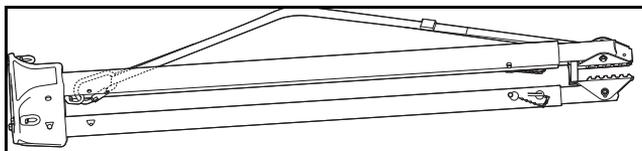

2.6 Accesorios opcionales del trípode MSA

Consulte las instrucciones de uso específicas de cada uno de los accesorios opcionales para obtener información sobre su integración con el trípode MSA o con otros componentes del sistema. Póngase en contacto con MSA para solicitar información sobre estos accesorios opcionales y su uso en sistemas integrados.

2.6.1 Herrajes de montaje para los accesorios opcionales del trípode MSA

El cabrestante MSA y el rescatador MSA se montan en el trípode MSA junto a la polea de configuración dividida MSA, P/N 506222, y el mosquetón, P/N 10089207. Consulte la Fig. 1 .

2.6.2 Bolsa de mano de nylon



La bolsa de mano de nylon se usa para proteger el trípode MSA durante el transporte y el almacenamiento.

MX

3 Uso

3.1 Planeación del uso de los sistemas

3.1.1 Rescate y evacuación

El usuario debe tener un plan de rescate y los medios necesarios para implementarlo. El plan debe tener en cuenta el equipo y la capacitación especial que se requieren para poder realizar un rápido rescate en todas las condiciones previsible. Si el rescate se realiza desde un lugar confinado, se deben tener en cuenta las disposiciones de la norma 1910.146 de OSHA y la norma ANSI Z117.1. Aunque el plan de rescate y los medios para implementarlo deben estar siempre disponibles, es oportuno procurar al usuario un medio de evacuación sin la asistencia de otras personas. De esta forma el usuario podrá llegar más pronto a un lugar seguro y reducir así el riesgo para los socorristas. Si el trípode MSA forma parte de un sistema de rescate o evacuación, al planificar dicho sistema se deberán tener en cuenta los componentes opcionales requeridos, el tiempo necesario para el montaje del trípode MSA y el enganche de dichos componentes y los requisitos de anclaje.

3.1.2 Distancia de caída libre

No supere la distancia de caída libre especificada en las normas y reglamentaciones pertinentes. Al usar un cordón con amortiguador, asegúrese de que la unión entre el anclaje/conector de anclaje y el arnés/cinturón resulte lo menos floja posible para reducir la distancia de caída libre y la fuerza de impacto al usuario.

3.1.3 Distancia de la base de las patas (interior y exterior)

La distancia entre los pies del trípode MSA cuando este está montado y en posición de trabajo y el acceso a través del cual el trabajador se bajará debe ser tal que ninguna de las patas del trípode MSA quede puesta sobre el acceso o pueda caer en la abertura. La distancia entre la posición de trabajo de cada uno de los pies del trípode MSA y la parte externa del anclaje debe ser de mínimo 3 pies (0.9 m) y permitir un movimiento sin restricciones del personal de apoyo sobre, debajo y alrededor del trípode durante el montaje, el uso y el desmontaje.

Se debe prestar mucha atención para evitar tropezar con el trípode; de lo contrario se corre el riesgo de hacer que el trípode se salga de la posición requerida.

Deje una distancia suficiente entre las patas del trípode y la abertura para asegurarse de ninguna de las patas pueda caer en ella en caso de desplazamientos accidentales.

Se recomienda dejar una distancia de 18 pulgadas (0.5 m) entre las patas y la abertura.

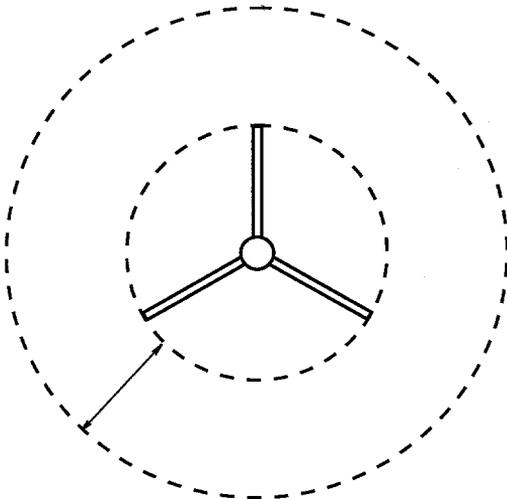


Fig. 3 Distancia requerida alrededor de la parte externa del trípode MSA


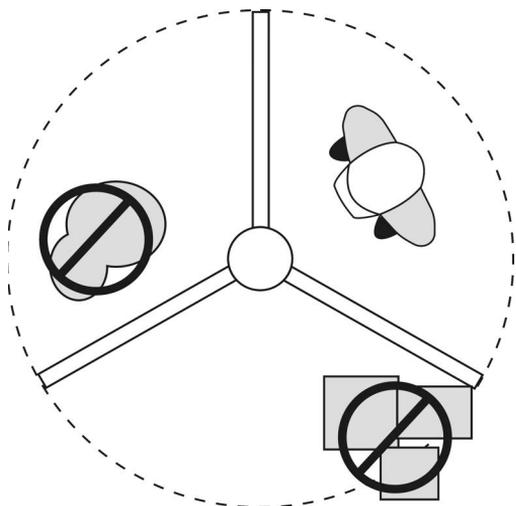


Fig. 4 Distancia de la base de las patas

3.1.4 Distancia exterior y altura libre interior

Se requiere una distancia exterior suficiente sobre el anclaje para poder montar por completo el trípode MSA. Esta distancia se indica en la sección 2.1.1. La altura libre interior depende de los componentes del sistema (los accesorios opcionales) que pueden engancharse a la cabeza del trípode MSA. Consulte las instrucciones de uso que se le han suministrado junto a cada componente del sistema, para determinar el efecto de su instalación en la altura libre.

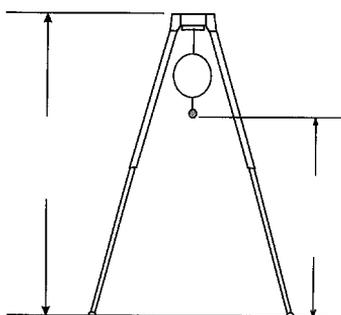

A: Distancia exterior


B: Altura libre interior

3.1.5 Requisitos para los anclajes y conectores de anclaje adicionales

El trípode MSA está pensado para el uso por parte de una sola persona. Las demás personas que estén trabajando en el área contigua como parte de un equipo de apoyo requieren sistemas de seguridad **separados e independientes** en función de las actividades específicas que cada una de ellas realice. Cada persona que trabaje en un área determinada debe tener los sistemas requeridos para los riesgos que pueda haber presentes. Esta determinación debe estar a cargo de una persona calificada de acuerdo con las secciones 2 y 3.1 de estas instrucciones, o las secciones correspondientes de las instrucciones de uso de los componentes opcionales específicos.

3.1.6 Despeje la trayectoria de caída

Asegúrese de que haya suficiente espacio en todas las potenciales trayectorias de caída para evitar golpearse contra algún objeto. La cantidad de espacio que se requiere depende del tipo de subsistema de conexión utilizado y de la ubicación del anclaje o del conector de anclaje. Consulte en las instrucciones del fabricante cuánto espacio se requiere para el componente o subsistema de conexión en cuestión.

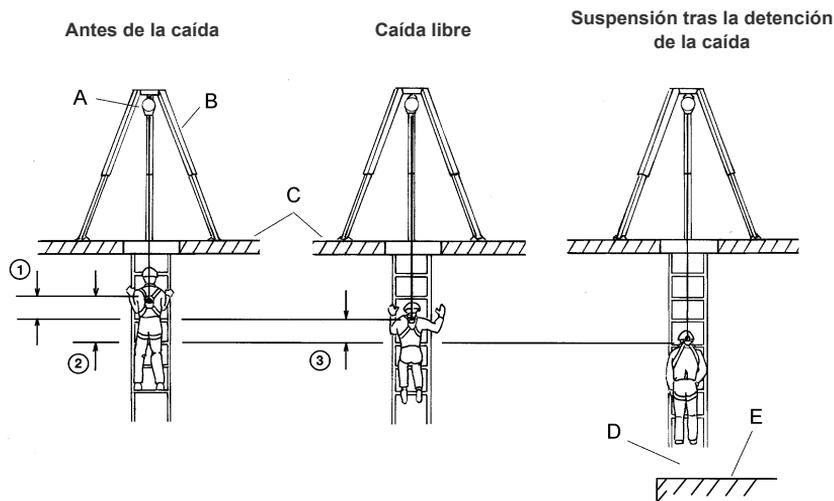

A	Sistema de detención de caídas	1	Distancia de activación
B	Conector de anclaje de trípode	2	Distancia de detención
C	Superficie de anclaje	3	Distancia de desaceleración
D	Distancia		
E	Objeto más cercano en la trayectoria de la caída		

3.2 Inspección antes de cada uso

Revise el trípode MSA para asegurarse de que esté en buenas condiciones. Examine detenidamente el trípode MSA para asegurarse de que no presente desgaste excesivo, elementos incompletos o rotos, corrosión u otros daños. No use el trípode MSA si se detecta alguna condición no segura durante la inspección.

3.3 Montaje y desmontaje del trípode MSA




¡Aviso!


No abra la tapa del acceso al espacio confinado antes de que se haya completado la instalación del trípode MSA y de los demás componentes del sistema.

Hacer caso omiso de esta advertencia puede comportar lesiones graves o incluso la muerte.


3.3.1 Montaje y ajuste del trípode

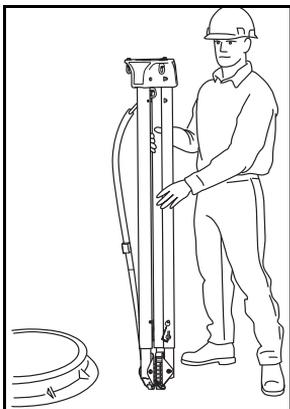

- (1) Ponga el trípode MSA en posición erecta, con los pies en el suelo.

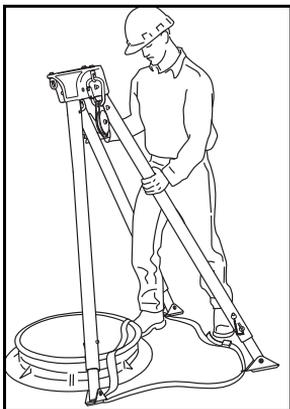


- (2) Abra las patas, una por una, de manera tal que las bisagras se bloqueen en posición de apertura. Cuando las bisagras se bloquean, las patas saltan automáticamente hacia arriba. Asegúrese de que las bisagras se bloqueen correctamente.

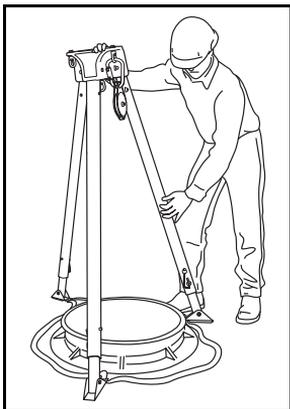


- (3) Ponga los pies sobre la tapa del acceso de acuerdo con la geometría del área de trabajo y las condiciones de la superficie.


MX

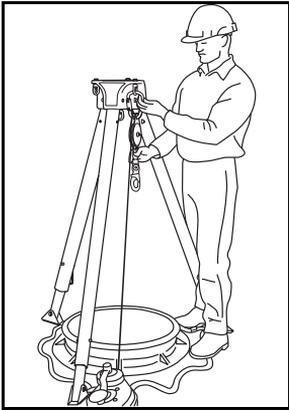


- (4) A continuación se deberán ensamblar en la cabeza del trípode MSA los componentes opcionales, como la polea de configuración dividida. Siga las instrucciones de uso correspondientes de cada uno de los componentes opcionales que va a conectar.

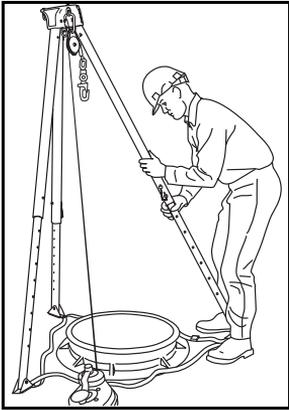

- (5) Suba el trípode MSA levantando las patas una por una, sacando el pasador (enganchado en la parte de la pata superior), haciendo deslizar hacia afuera la parte de la pata inferior gradualmente y volviendo a poner el pasador. Repita la operación en cada pata, hasta que la cabeza del trípode MSA quede a la altura deseada. La cabeza del trípode MSA debe quedar nivelada cuando la instalación se ha completado. Preste atención a no extender demasiado cada pata en cada incremento para evitar que el trípode MSA se caiga.

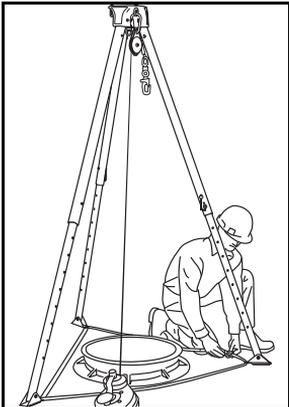

- (6) Una vez alcanzada la altura deseada, asegúrese de que el trípode MSA esté estable y perfectamente vertical.

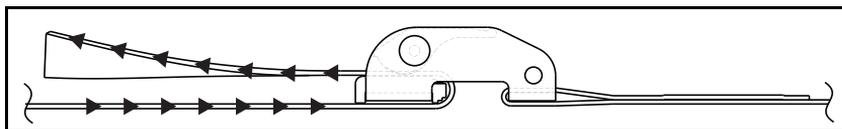

- (7) Haga pasar la correa de la base de las patas por los pies de la parte inferior de las patas del trípode MSA. Asegúrese de que todos los pasadores de las patas esté bien puestos y apoye los pies en el suelo. Apriete la correa por todos los conectores jalando el extremo suelto de la cincha por entre la hebilla de leva.
- (8) Cuando todo el equipo esté instalado en el trípode MSA, asegúrese por última vez de que este esté perfectamente vertical y estable. Realice los ajustes finales. Abra entonces la tapa del acceso al pozo.

3.3.2 Desmontaje del trípode MSA

Para desmontar y guardar el trípode MSA para el transporte o el almacenamiento, realice el procedimiento inverso al del montaje. Para desacoplar las bisagras, jale la pata hacia abajo y dóblela hacia adentro. Enganche y asegure las patas del trípode MSA juntas con la correa inferior como se muestra en la imagen. Después del uso, entregue el trípode MSA a la persona asignada para la limpieza y el almacenamiento.

3.4 Secuencia de instalación

3.4.1 Instalación del rescatador MSA y del cabrestante MSA en el trípode MSA

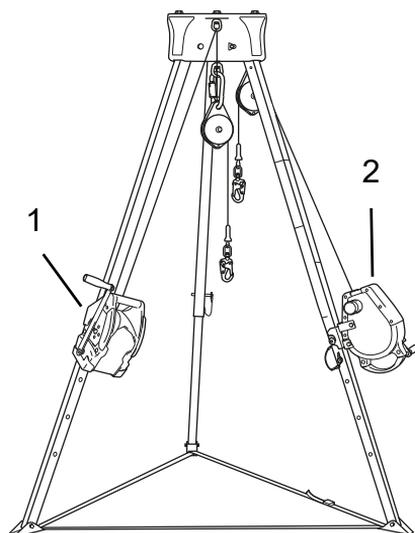


Fig. 5 Colocación

1 Cabrestante MSA

2 Rescatador MSA

Para instalar el cabrestante MSA, lleve a cabo el siguiente procedimiento y consulte la Fig. 8 .

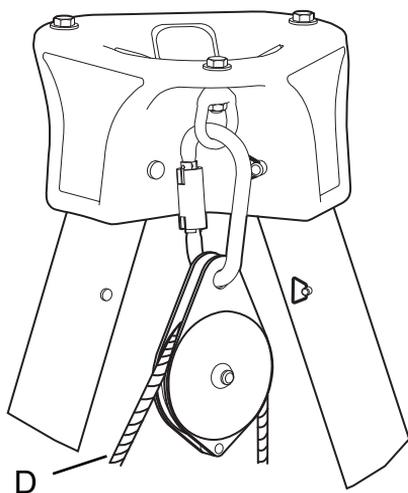


Fig. 6

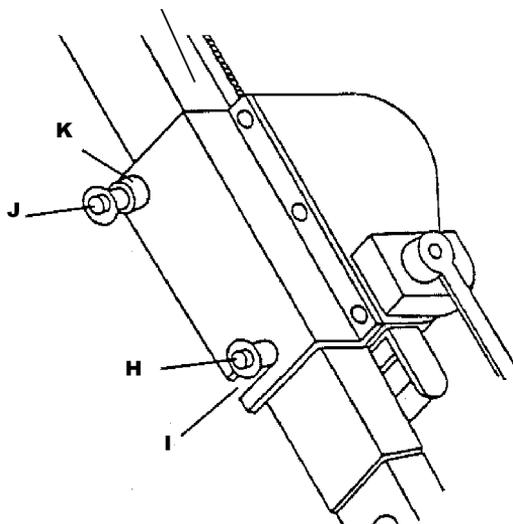


Fig. 7 Cara exterior de la pata del trípode

D	Cabrestante o sistema de detención de caídas	J	Pasador de bloqueo de bola
H	Pasador	K	Agujeros
I	Ranura		

- (1) De acuerdo con las instrucciones correspondientes, suba el trípode únicamente a una altura en la que la cabeza quede al alcance del instalador.
- (2) Ponga el cabrestante en el suelo al lado derecho (mirando hacia la pata) de cualquiera de las patas y extraiga aproximadamente 9 pies (2.7 m) de línea (D).

- (3) Haga correr el cable sobre la polea de configuración dividida y, usando un mosquetón, PN 10089207, monte la cabeza del trípode a la DERECHA de la pata en la que se va a montar el cabrestante.

Nota: El gancho de seguridad del cabrestante debe colgar hacia la parte interna del trípode.

- (4) Si se usa un sistema de detención de caídas con montaje en la pata, como por ejemplo el rescatador MSA, póngalo a la derecha de otra de las patas del trípode, extraiga una cantidad suficiente de línea para hacer pasar el cable sobre la polea de configuración dividida y enganche la cabeza del trípode a la derecha de la pata en la que se va a montar el sistema de detención de caídas.
- (5) Suba el trípode a la altura de trabajo deseada.
- (6) Introduzca el pasador de bloqueo positivo del cabrestante (H) parcialmente por la pata del trípode en la que se va a montar el cabrestante, empezando desde el lado izquierdo de la cara externa de la pata. Véase la Fig. 8 .
- (7) Monte el cabrestante en la pata del trípode poniendo la ranura (I) en el soporte de montaje del cabrestante sobre el pasador (H) desde el paso anterior.

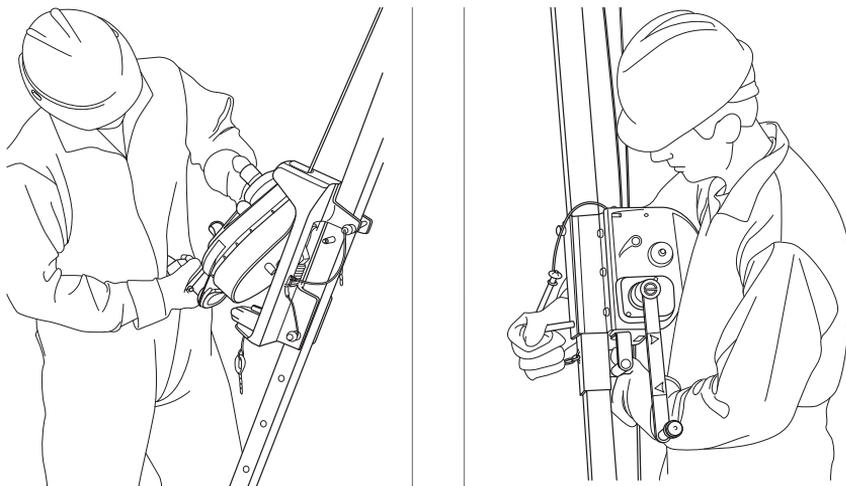


Fig. 8 Instalación del gancho de anclaje en la cabeza del trípode



¡Atención!

Asegúrese de introducir el pasador de la pata del trípode (H) por completo por la pata del trípode y la caja del cabrestante.

- (8) Introduzca el pasador de bloqueo de bola (J) en los agujeros (K) en la parte superior del soporte de montaje del malacate y por detrás de la pata del trípode.
- (9) Si se usa un sistema de detención de caídas con montaje en pata, móntelo en la pata del trípode seleccionada usando el soporte de montaje, P/N 506216 y 506232. Haga pasar el pasador inferior del soporte por uno de los agujeros en la pata inferior del trípode. El pasador superior del soporte se introduce en la cara interna de la pata superior del trípode. En la mayoría de las aplicaciones, desde el punto de vista ergonómico, se debe preferir montar el sistema de detención de caídas al nivel de la cintura.
- (10) Instale la correa de la base de las patas del trípode y asegúrese de que el trípode quede estable y perfectamente vertical. Asegúrese de que todos los pasadores de las patas estén perfectamente puestos.
- (11) Con todo el equipo instalado correctamente en el trípode, realice los ajustes finales y revise por última vez la perfecta verticalidad, la adherencia de los pies, la tensión de la correa de la base de las patas y la estabilidad.

3.5 Cómo hacer las conexiones adecuadas

3.5.1 Uso de los accesorios de la cabeza

El mosquetón, P/N 10089207, se usa para montar la polea de configuración dividida MSA P/N 506222 en el lado de los puntos de enganche de la cabeza del trípode MSA. La polea de configuración dividida está diseñada para funcionar junto a un rescatador MSA o un cabrestante MSA, en el que un cable del rescatador o del malacate MSA pase por la polea y baje al centro del acceso en el que se realizará el trabajo. El malacate de brazo Lynx opcional se puede montar en el punto de enganche central de la cabeza del trípode MSA. Póngase en contacto con MSA si requiere información sobre la conexión de los componentes opcionales en el trípode MSA o consulte las instrucciones de uso de cada uno de dichos componentes.

3.5.2 Cómo hacer las conexiones

Al usar un gancho de seguridad para la conexión a un anclaje, o al enganchar componentes del sistema entre sí, asegúrese de prevenir la liberación accidental. La liberación accidental es posible cuando una interferencia entre un gancho de seguridad y el conector correspondiente hace que el gatillo del gancho se abra y se suelte accidentalmente. La liberación accidental se produce cuando un gancho de seguridad está abrochado en un anillo de tamaño no adecuado como un perno de argolla o cualquier conector que tenga una forma no compatible. Deben usarse únicamente ganchos de seguridad y mosquetones de cierre y bloqueo automático para minimizar el riesgo de liberación accidental al realizar las conexiones. No use ganchos o conectores que no se cierren por completo al engancharlos al objeto. No haga nudos en el cordón. No enganche el cordón en sí mismo. Los ganchos de seguridad y los mosquetones no deben conectarse entre sí. No conecte dos ganchos de seguridad en un mismo anillo en D. Respete siempre las instrucciones del fabricante entregadas junto a cada componente del sistema.

4 Cuidado, mantenimiento y almacenamiento

4.1 Instrucciones para la limpieza

Limpie el trípode MSA con una solución de agua y detergente suave para ropa. Séquelo con un paño limpio. No intente acelerar el secado con fuentes de calor. Una acumulación excesiva de suciedad, pintura u otros materiales extraños puede comprometer el funcionamiento del trípode MSA y, en los casos más graves, debilitar los materiales y los empalmes. Póngase en contacto con MSA si tiene dudas sobre las condiciones y la limpieza del trípode MSA.

4.2 Mantenimiento y servicio

Los equipos dañados o que requieren mantenimiento deben llevar una etiqueta que diga "INUTILIZABLE" y ponerse fuera de servicio. Las operaciones de mantenimiento correctivo (fuera de la limpieza) y reparación, como la sustitución de elementos, deben llevarse a cabo en el establecimiento de MSA. No intente reparar el producto por sí mismo.

4.3 Almacenamiento

Guarde el trípode MSA en un lugar limpio, fresco y seco. Evite áreas con presencia de calor, humedad, aceite, sustancias químicas o vapores de sustancias químicas u otros elementos nocivos. Los equipos dañados o que requieran mantenimiento no deben guardarse en el mismo lugar en el que se guardan los equipos en buen estado. Los equipos muy sucios, mojados o contaminados de cualquier manera, deben recibir un mantenimiento adecuado (p. ej. secarse y limpiarse) antes del almacenamiento. Antes de utilizar los equipos almacenados durante períodos prolongados, estos deben someterse a una inspección formal por parte de personal competente.

5 Inspección

5.1 Frecuencia de inspección

Revise el trípode MSA antes de cada uso. Ponga el trípode MSA fuera de servicio si se ha visto sometido a las fuerzas de una caída.

5.2 Inspección formal

El administrador del programa debe conservar los documentos de las inspecciones de los equipos. Dichos documentos incluyen, como mínimo, los datos del equipo, la fecha de la inspección, el nombre de la persona competente o cualificada que ha llevado a cabo la inspección y el resultado de la inspección.

El administrador del programa debe establecer los criterios de inspección del equipo. Dichos criterios deben cumplir o incluso superar las disposiciones más rigurosas de las instrucciones de uso del fabricante. Mantenga actualizados los criterios de inspección según el avance de las pautas y de las condiciones de uso.

Los exámenes periódicos deberán ser realizados por una persona, distinta del usuario, competente en el examen del trípode MSA, respetando las instrucciones del fabricante. El intervalo dependerá del uso, las normativas locales o las condiciones ambientales, y debe fijarse en por lo menos una vez al año. Consulte la tabla de abajo para obtener información adicional. Se debe llevar un registro con los resultados del examen.

Uso	Intervalo
Exposición no frecuente a la luz	Una vez al año (12 meses)
De moderado a pesado	Entre seis meses y un año (6-12 meses)
De severo a continuo	Entre tres y seis meses (3-6 meses)

Tab. 9 Intervalo de exámenes periódicos

El uso debe estar determinado por una persona competente. Por "persona competente" se entiende una persona, distinta del usuario, competente en el examen de EPI según las instrucciones de MSA.

Registre las inspecciones formales en el registro de inspecciones que se le ha suministrado. Perfore o marque con tinta indeleble la cuadrícula de inspección enganchada al trípode MSA. No use un trípode MSA cuya última fecha de inspección formal se remonte a más de seis (6) meses. Si la fecha de la inspección formal del trípode MSA se remonta a más de seis (6) meses, márkelo como "INUTILIZABLE" y póngalo fuera de servicio hasta que supere la inspección formal.

5.3 Procedimiento de inspección

- (1) Revise que las etiquetas del trípode MSA estén presentes y resulten perfectamente legibles. Revise la cuadrícula de inspección formal para asegurarse de que se haya realizado una inspección formal en los últimos seis meses. Si en la cuadrícula no está indicado (mediante perforación) que se ha realizado una inspección formal en los últimos seis meses, o si las etiquetas no están completas o resultan ilegibles, ponga el trípode MSA fuera de servicio y márkelo como "INUTILIZABLE" hasta que supere una inspección formal a cargo de una persona competente.
- (2) Revise el ensamble de la cabeza para comprobar que no presente corrosión, grietas, deformación, fracturas, elementos incompletos o dañados, quemaduras o señales de exposición al calor o a sustancias químicas. Véase la Fig. 10.
- (3) Revise todas las partes metálicas (p. ej. cabeza, patas, pasadores de las patas, pasadores de enganche, pies) para comprobar que no presenten deformación, fracturas, grietas, corrosión, picaduras profundas, asperezas, bordes afilados, cortes, entalladuras profundas, partes incompletas o flojas o señales de funcionamiento incorrecto o de exposición a calor excesivo o a sustancias químicas.
- (4) Revise las partes no metálicas (p. ej. los pies antideslizantes, las etiquetas y la correa de la base de las patas) para comprobar que no presenten cortes, roturas, desgaste excesivo o partes incompletas o flojas (las etiquetas deben revisarse además conforme al Paso 1 indicado anteriormente). Revise también que no presenten quemaduras ni señales de exposición a calor excesivo o a sustancias químicas.

MX

- (5) Revise que las patas del trípode MSA funcionen correctamente. Las patas deben moverse suavemente en las respectivas cavidades y deben encajarse correctamente al abrirlas por completo. Las patas inferiores deben moverse suavemente dentro de las superiores por toda la longitud. Los pies del trípode MSA deben poder girar fácilmente y permanecer bien estables en el suelo cuando el trípode MSA está montado.
- (6) Revise todos los componentes y subsistemas del sistema completo conforme a las instrucciones correspondientes del fabricante.
- (7) Revise que no haya señales de daños, mantenimiento inadecuado del equipo, alteración, desgaste excesivo, ni de cualquier otra condición que pueda comprometer la idoneidad del equipo para el uso previsto.

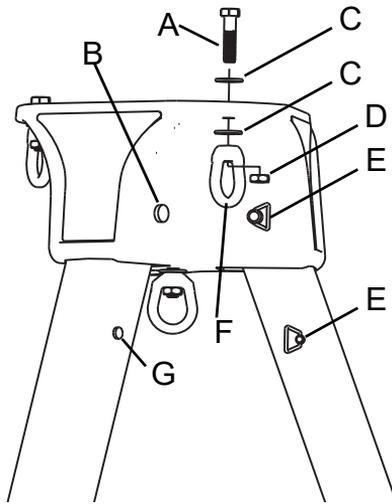


Fig. 10 Puntos de inspección

A	Perno (cantidad 4)	E	Grapa (cantidad 6)
B	Pasador de horquilla grande (cantidad 3)	F	Tuerca de argolla (cantidad 4)
C	Arandela (cantidad 8)	G	Pasador de horquilla pequeño (cantidad 3)
D	Contratuerca (cantidad 4)		

5.4 Acción correctiva

Si durante la inspección se detecta alguna de las condiciones indicadas, el trípode MSA deberá ponerse fuera de servicio de inmediato y marcarse como "INUTILIZABLE" hasta su eliminación, o hasta que se someta a mantenimiento por parte de la organización del usuario. La fabrica generalmente puede reparar los daños, el desgaste excesivo y/o el envejecimiento. Si se presentan estas condiciones, ponga el trípode MSA fuera de servicio de inmediato y márkelo como "INUTILIZABLE" hasta que se realicen las reparaciones necesarias. Por último, envíe el trípode MSA a una persona competente, autorizada para llevar a cabo la inspección formal. En caso de dudas en cuanto a la posibilidad de reparación del trípode MSA, póngase en contacto con MSA o con un centro de servicio autorizado por escrito por MSA antes de volver a utilizarlo.

MX

